

Genmitsu

USER MANUAL Benutzerhandbuch

Contents / Inhalt

English 01 - 38

Deutsch 39 - 78

CNC Router 3018-PRO
CNC 3018-PRO Fräs-/Graviermaschine

V1.3 April 2021



Contents

Welcome	01
Disclaimer	02
Part 1 - Unboxing	03
Part 2 - Assembly	10
Part 3 - Software & Drivers	26
Part 4 - Getting Started	32
Part 5 - Offline Controller	33

Welcome

Thank you for purchasing the Genmitsu 3018-PRO CNC Router from SainSmart.

Included in your package will be a Micro SD card. On the Micro SD Card, you will find:

- Assembly instruction videos
- PDF version of this manual
- Windows USB Driver
- GrblControl/Candle software for Windows
- Sample files
- Offline Controller control files

These files can also be downloaded from
SainSmart Online Resource Center

<https://docs.sainsmart.com/3018pro>



Before attempting to assembly the 3018 PRO, please watch the assembly video on the Micro SD card that came with your machine. This will save time and avoid mistakes.

For technical support, please email us at **support@sainsmart.com**.

Help and support is also available from our Facebook group.
(SainSmart Genmitsu CNC Users Group)



Scan QR code
to join the group





Disclaimer

Before operating your Desktop CNC Machine, please read the manual. Failure to do so may lead to personal injury, poor results, or damage to the CNC Machine. Anyone who operates the Desktop CNC machine should know and understand the contents of this manual.

SainSmart cannot control the conditions in which you assemble your Genmitsu CNC machine or verify if it was done properly. We do not assume responsibility and expressly disclaim liability for loss, injuries, damage, or expense arising out of, or in any way connected with the assembly, handling, storage, use, or disposal of the product.

The information in this manual is provided without any warranty, expressed or implied, regarding its correctness.




Please be careful when using your CNC machine. This machine is an electrical device with moving parts and dangerous areas.

- Genmitsu CNC Machines are for Indoor Use Only.
- You must be 18 years or older to operate this machine, unless supervised by a knowledgeable adult familiar with the machine.
- Wear the proper Personal Protection Equipment (Safety Glasses etc.).
- Always place the CNC Machine on a stable surface.
- The SainSmart Genmitsu CNC Machine is supplied with Switchable Power Supply 230 VAC or 110VAC. Never use a different power supply; it may cause malfunctions or damage to the machine.
- Ensure the Emergency stop button is easily accessible at all times.
- Never disassemble the Power Supply or Electrical Components. This will VOID the warranty.
- DO NOT TOUCH the machine spindle, or place any body part near the working area when the machine is operating. Serious Injury may occur.
- DO NOT leave children unsupervised with the CNC Machine even when it's not operating. Injury may occur.
- DO NOT leave the machine unattended while it's operating.
- Ensure your CNC Machine is in a well-ventilated area. Some Materials may discharge smoke or fumes during operation.



Part 1 - Unboxing

 
Please make sure all the following parts are included. If you are missing any part or have any questions, please email us at support@sainsmart.com.



1 (2) Aluminum Profile
20 x 40 x 290 mm



2 (2) Aluminum Profile
20 x 20 x 360mm

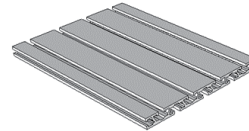

3 Aluminum Profile
300 x 180mm



4 (2) Guide Rail
X Axis, Ø10 x 360mm



5 (2) Guide Rail
Y Axis, Ø10 x 290mm



6 Lead Screw 365mm



7 Lead Screw 295mm



8 Bakelite Resin Plate A



9 Bakelite Resin Plate B



10 Bakelite Resin Plate C




11 Bakelite Resin Plate D




12 (2) Stepper motor



13 Spindle with ER11 installed

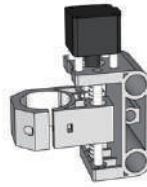

14 X-Z Axis Assembly

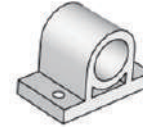

15 (4) Slider



16 (10) Milling Cutter



17 (3) 4-Pin Motor Harness



18 Spindle Motor Harness



19 24V Power Supply



20 Control Board & Fan & Case



21 (4) Plate Clamp



22 Spiral Wire Wrap



23 USB Disk



24 (4) Allen Wrench
2.0mm, 2.5mm,
3.0mm, 4.0mm



 
25 (4) Bolt M5 x 10



26 (34) Bolt M5 x 16



27 (8) Bolt M3 x 14




28 (2) Copper Nut



29 (16) T-Nut 20M5



 
30 (10) T-Nut 30M5



31 (2) Anti-Backlash Spring



32 (3) Coupling & Set Screw

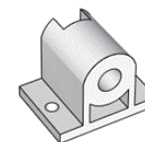

33 Nut Seat



34 Offline Controller



35 USB Cable A to B



36 Power Adapter Cable-UK



37 Power Adapter Cable-EU



38 (2) Wrench



39 (12) Cable Tie



40 Chip Brush

Optional Accessories (Not Included)

Consider following optional upgrades or accessories to make your CNC experience better!

You can find them on www.sainsmart.com.

Save 10% with discount code **3018PRO10**


Laser Engraving & CNC Software



5.5W Laser Module



Carveco Maker 12-Month Subscription

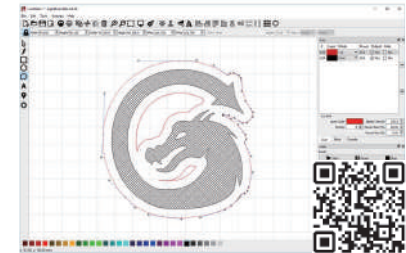


Lightburn Gcode License


Expand Your 3018 to 3040



Y-Axis Extension Kit

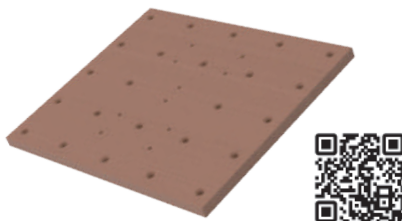

3040 MDF Spoilboard

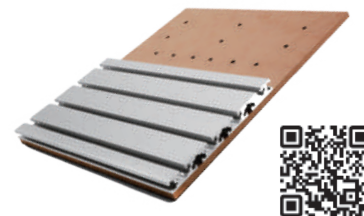


3040 Aluminum HDF Spoilboard

Makes the Spindle More Powerful



GS-775MR Spindle Motor

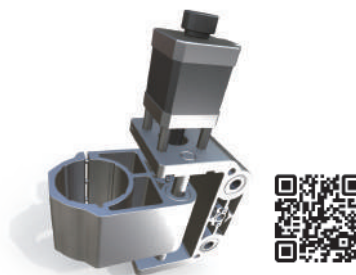

Aluminum Spindle Holder



300W Spindle Upgrade Kit


Other Upgrades or Accessories



T-Track Mini Hold Down Clamp Kit



KABA Desktop CNC Enclosure

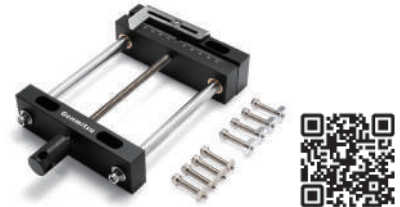

Aluminum Bench Vise Clamp

CNC Router Bits



1/8" Shank 40-PCS CNC Cutter
Milling Carving Bit Set, MC40A



1/8" Shank 10-PCS Micro-Cutting
Diameter End Mills Bit Set, EM10A




30pcs PCB Drill Bits Set,
0.1mm-3.0mm, 1/8" Shank, PD30A



Part 2 - Assembly

Step 1 Base Installation

 What you will need



- 1 (2) Aluminum Profile
20 x 40 x 290 mm




- 5 (2) Guide Rail
Y Axis, Ø10 x 290mm



- 8 Bakelite Resin Plate A




- 9 Bakelite Resin Plate B

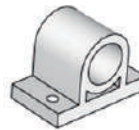

- 15 (4) Slider




- 26 (12) Bolt M5 x 16

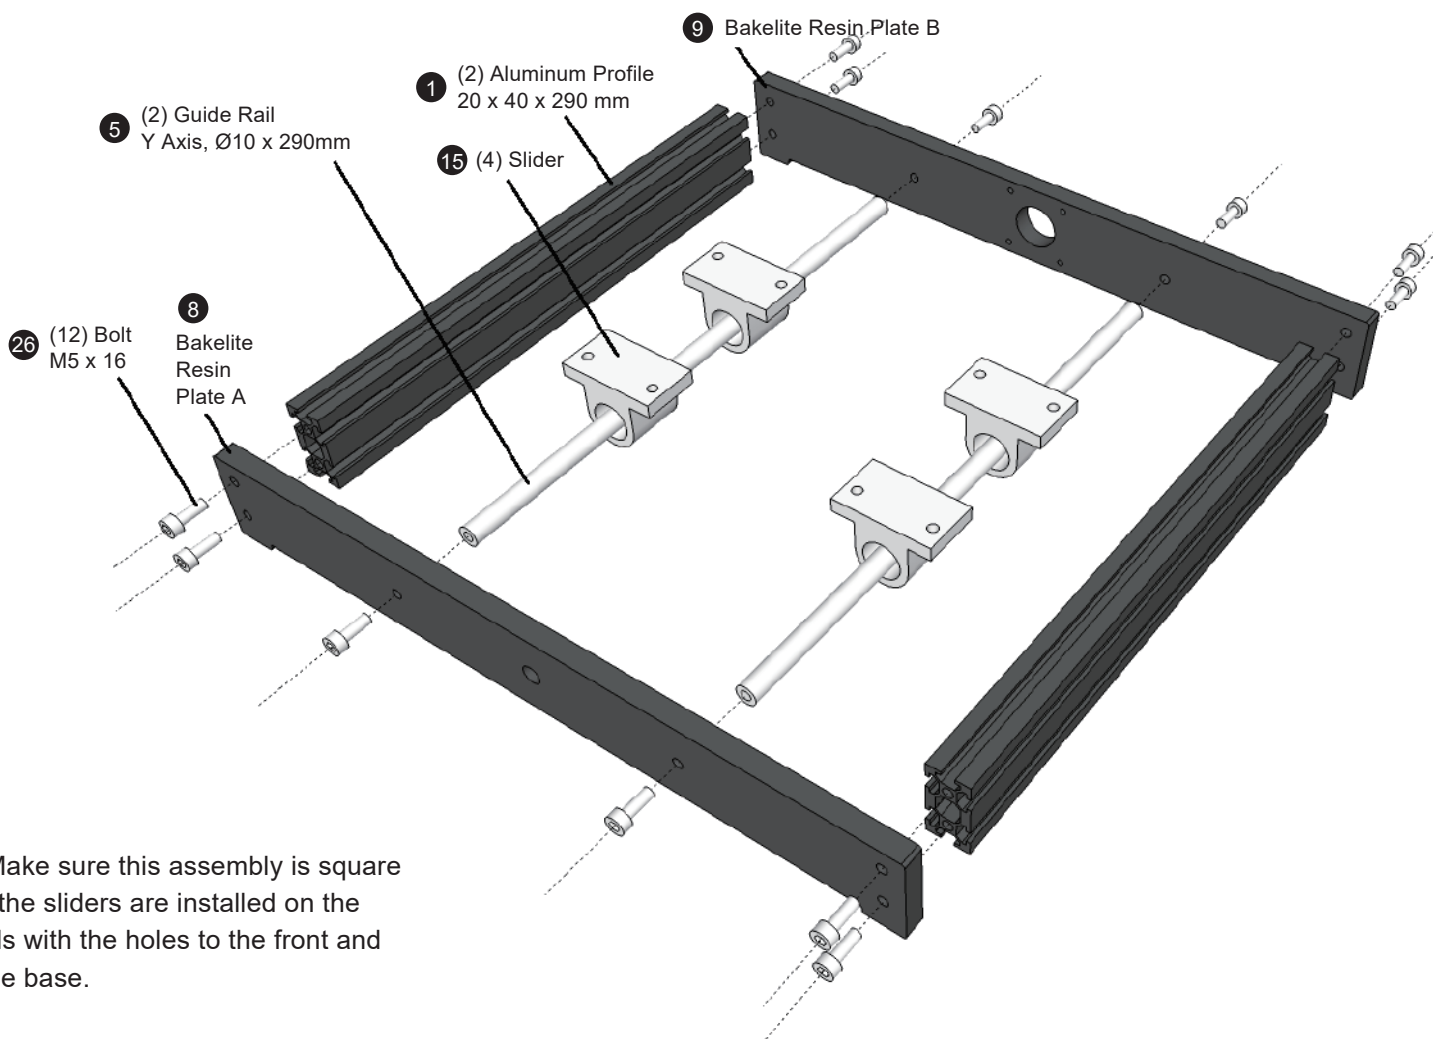

Notes: Make sure this assembly is square and that the sliders are installed on the guide rails with the holes to the front and rear of the base.

Step 2 Worktable Assembly

What you will need

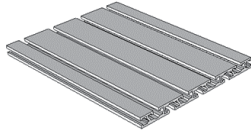

3 Aluminum Profile
300 x 180mm



7 Lead Screw 295mm



 
12 Stepper motor



26 (10) Bolt M5 x 16




27 (4) Bolt M3 x 14



28 Copper Nut



 
30 (10) T-Nut 30M5




31 Anti-Backlash
Spring



32 Coupling
& Set Screw

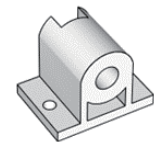

33 Nut Seat

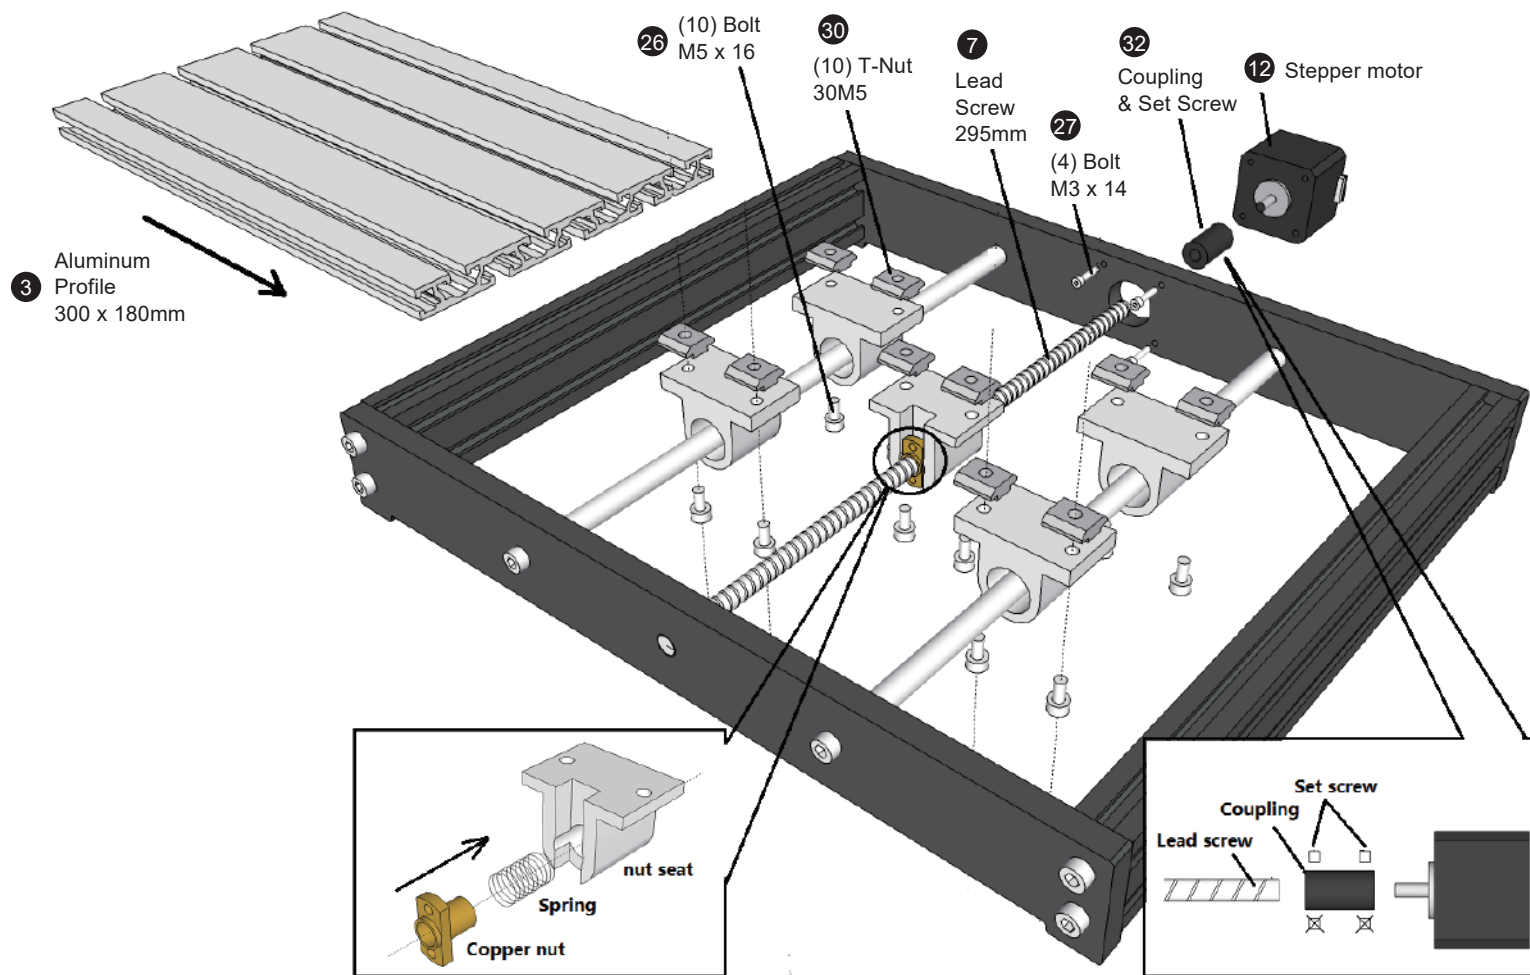


Step 3 Base Assembly - Completed View

Top view



Bottom view

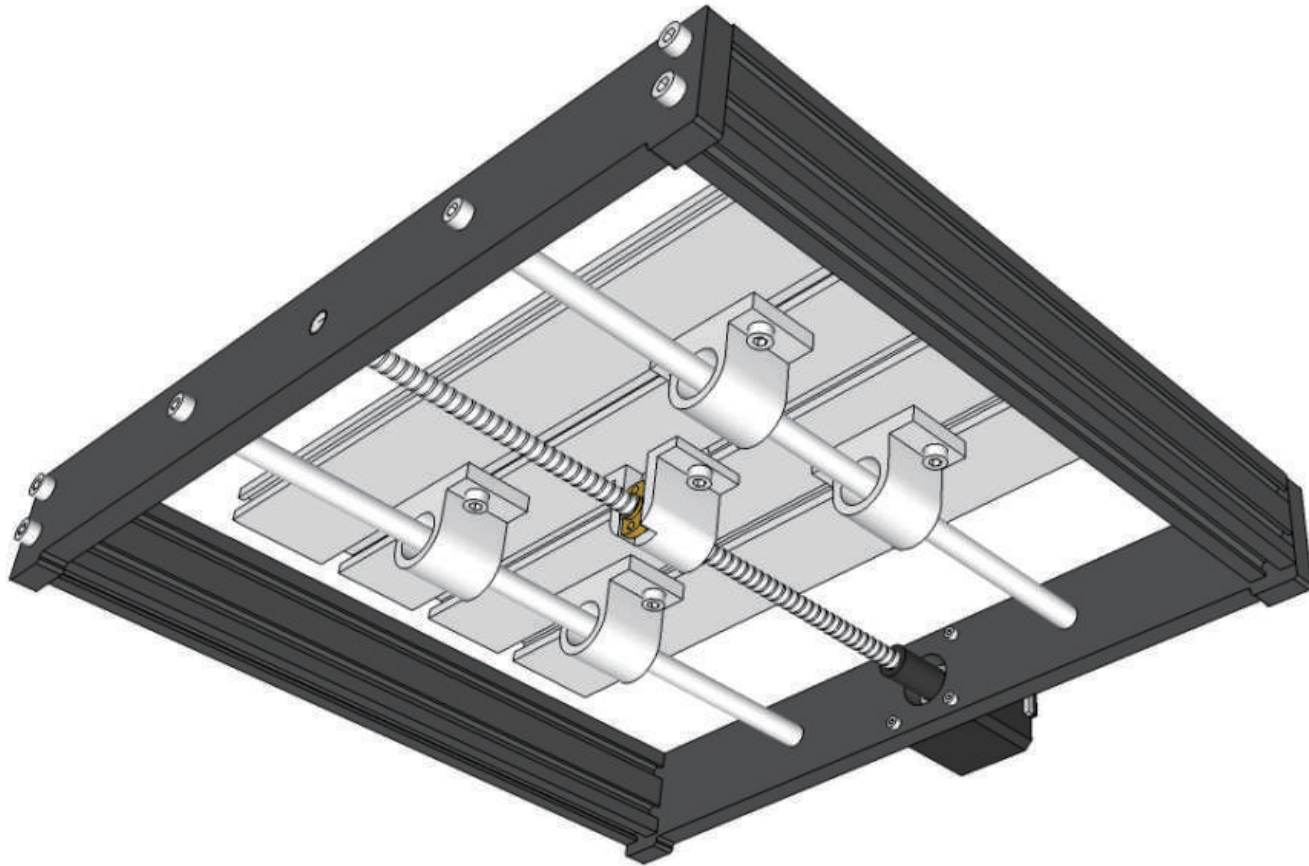

Step 4 Top Frame Assembly

What you will need



10 Bakelite Resin Plate C




26 (6) Bolt M5 x 16



29 (6) T-Nut 20M5


STEP 1: Position the Bakelite Pillars with a spacing of 46.5mm between rear frame piece and back of the pillar as shown in the Completed View on the next page.

Tip: When installing T-Nuts it helps to twist them onto the bolts a few turns keeping them in place before placing into the Aluminum slot.

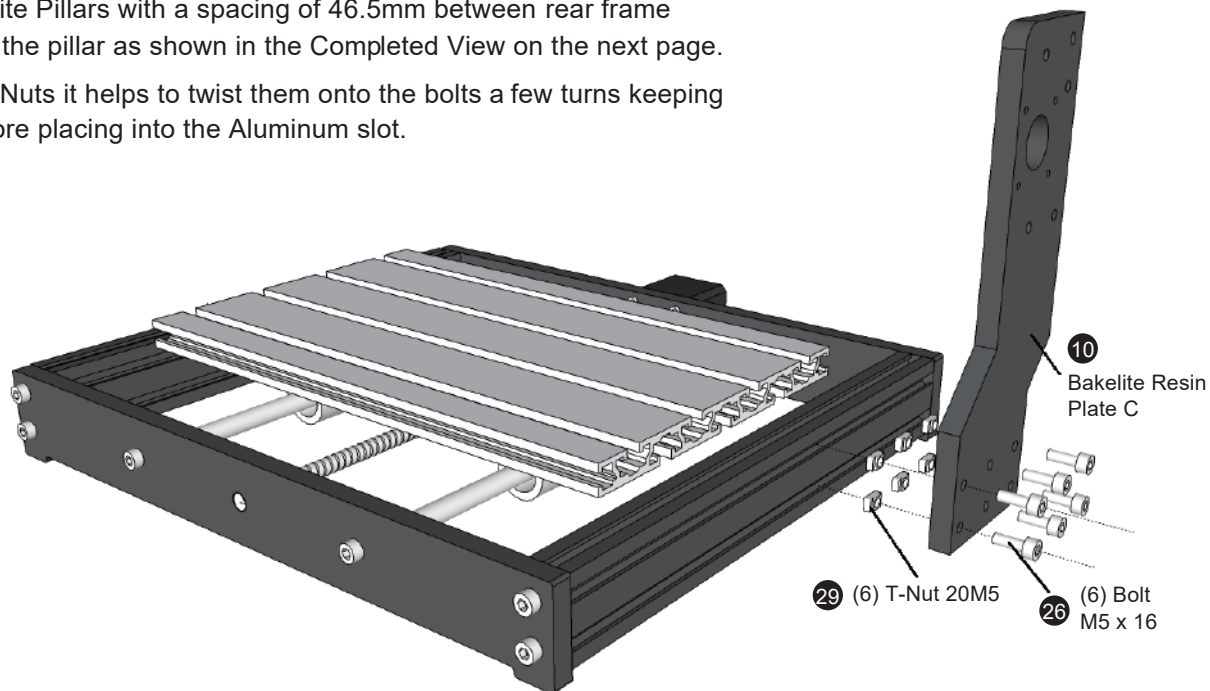

Step 5 Completed View

Note: Back edge of Bakelite-C must be 90 degrees to the base.

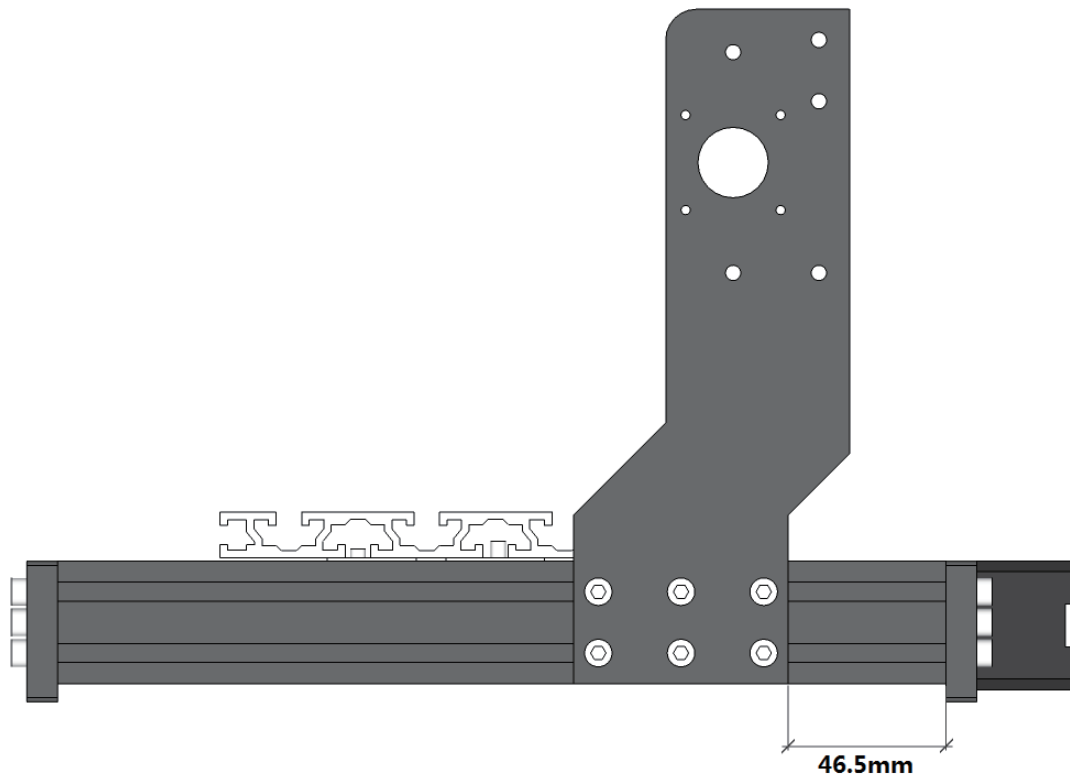

Step 6 X-Z Axis Assembly Installation

What you will need



② (2) Aluminum Profile
20 x 20 x 360mm




④ (2) Guide Rail
X Axis, Ø10 x 360mm



⑥ Lead Screw 365mm



⑫ Stepper motor

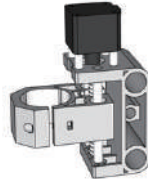


⑭ X-Z Axis Assembly




⑫⑥ (4) Bolt M5 x 16



 ⑫⑦ (4) Bolt M3 x 14




⑫⑧ Copper Nut

 

⑫⑩ Anti-Backlash Spring



⑫⑩ Coupling & Set Screw

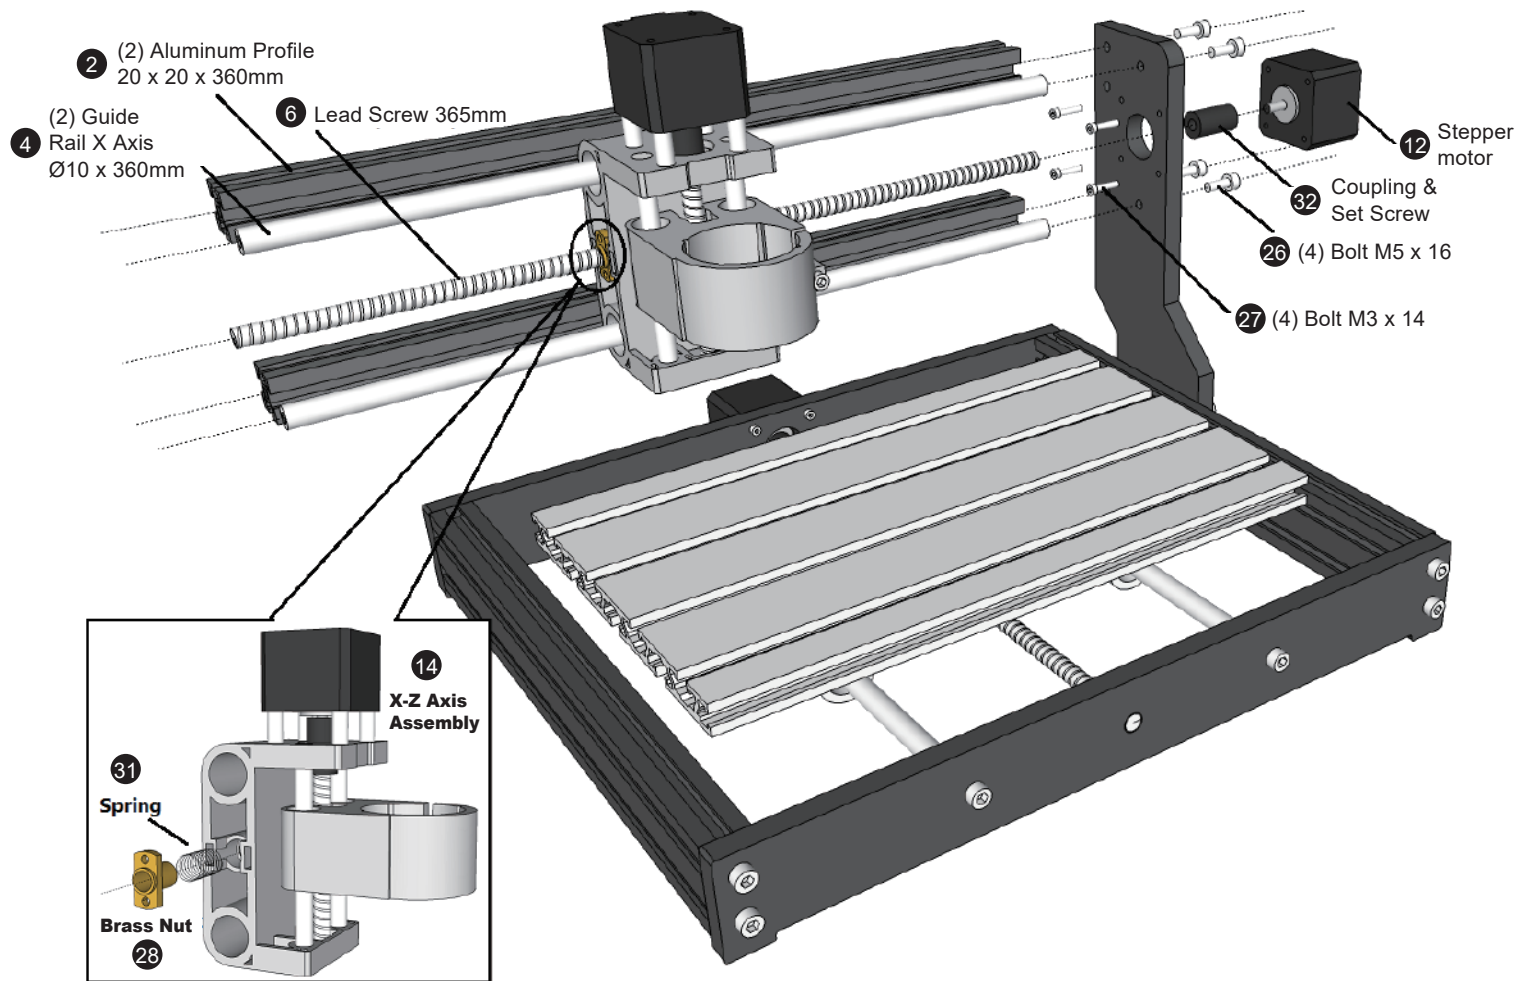

Step 7 Bakelite-D Installation

What you will need




11 Bakelite Resin Plate D



26 (10) Bolt M5 x 16



29 (6) T-Nut 20M5

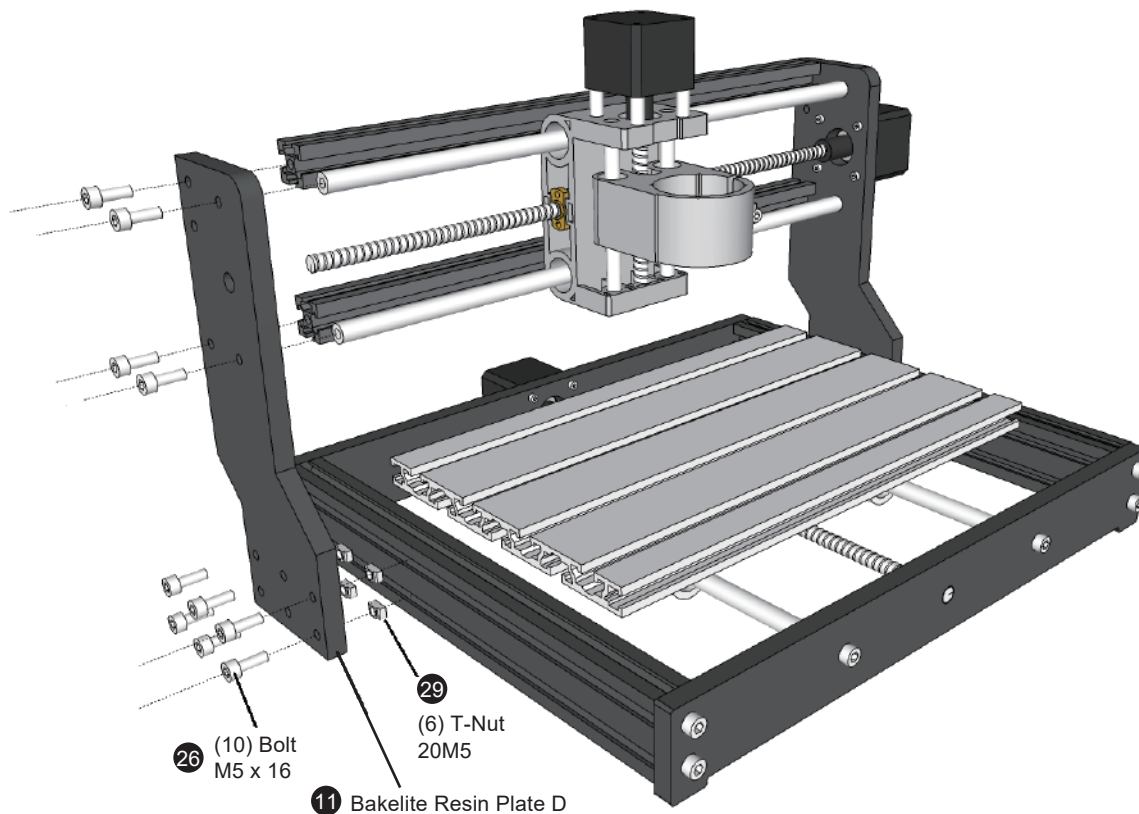

26 (10) Bolt
M5 x 16

29
(6) T-Nut
20M5

11 Bakelite Resin Plate D


Step 8 Z - Axis Assembly

Step 1: Prepare the Z Axis Carriage and Leadscrew.

Compress the Anti-Backlash Spring into the Hole shown below.

Use the Copper Nut to slide into the spring and hold it into place.

While compressed, thread the Leadscrew through the assembly.

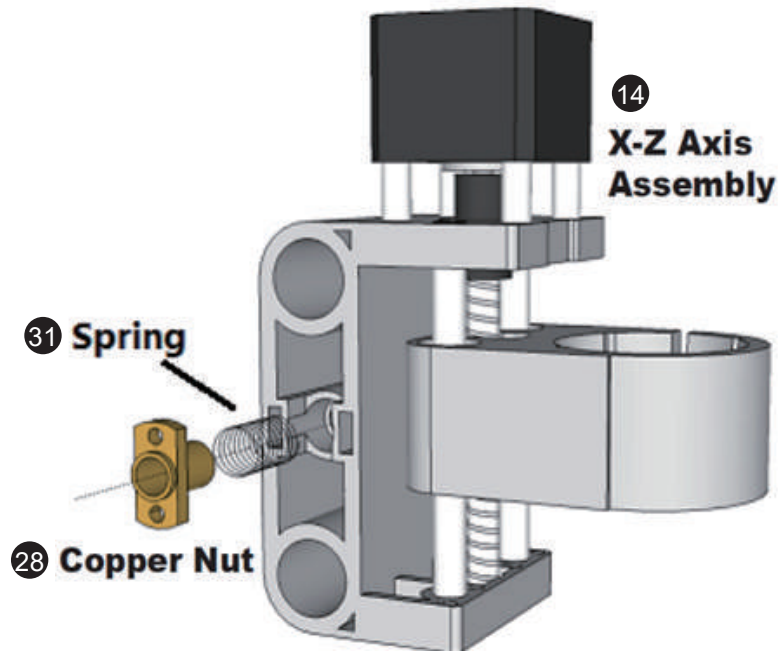

Step 9 X-Axis Assembly



Step 1: Install (2) Aluminum Frame pieces to Bakelite Pillar C with M5x16mm Bolts.

Step 2: Install (2) Linear Rods into the holes next to the Frame pieces using M5x16mm Bolts.

Step 3: Prepare the Stepper Motor and Install the Coupler and screw. Set the screw positioned on the Flat side of the Stepper Motor Shaft.



Step 4: Slide the Z-Axis Assembly onto the Linear Rods. Push the Assembly to the right until the Leadscrew is positioned inside the coupler. Secure the Leadscrew with the coupler set screw.

Step 5: Install Bakelite Pillar -D. Leave a 46.5mm space between the rear of the pillar and back frame piece.

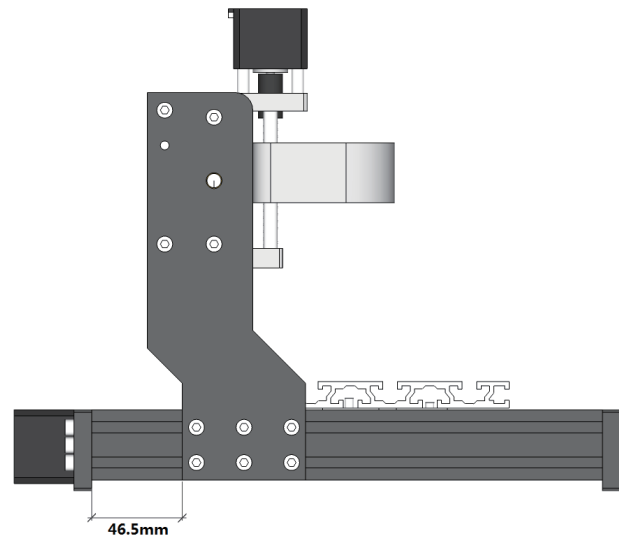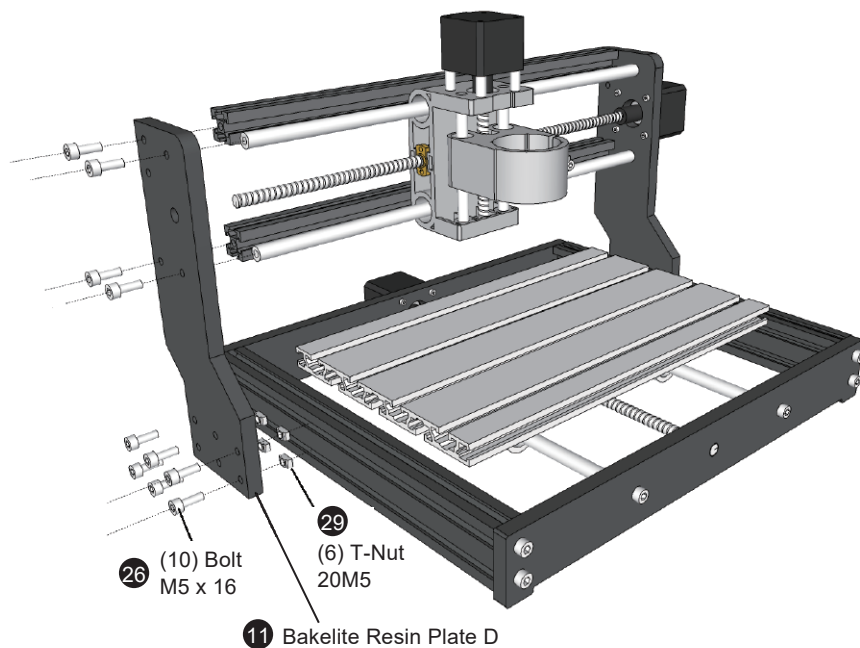

Step 10 - Spindle Installation

Do not overtighten the bolt. This can damage the holder. Slide the Spindle down until about half an inch of sleeve is showing.

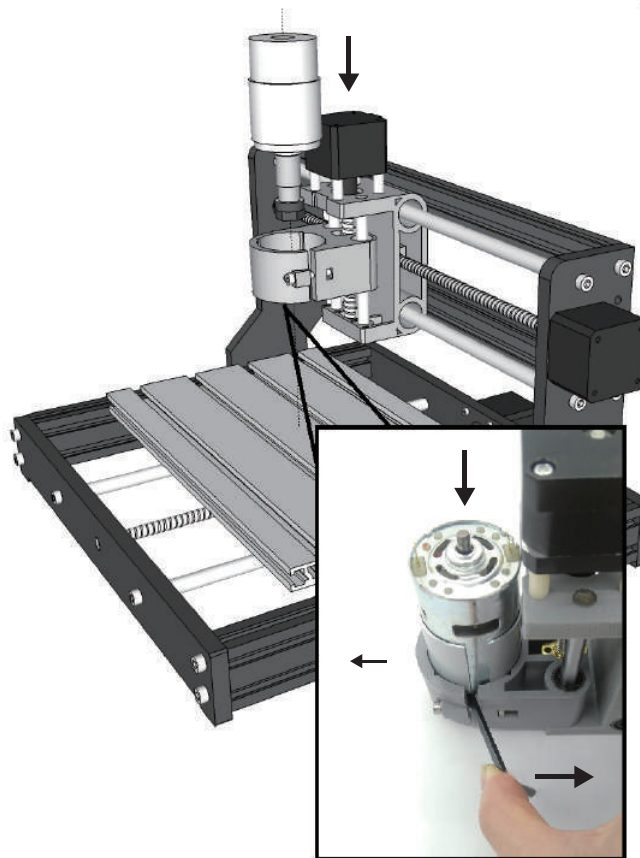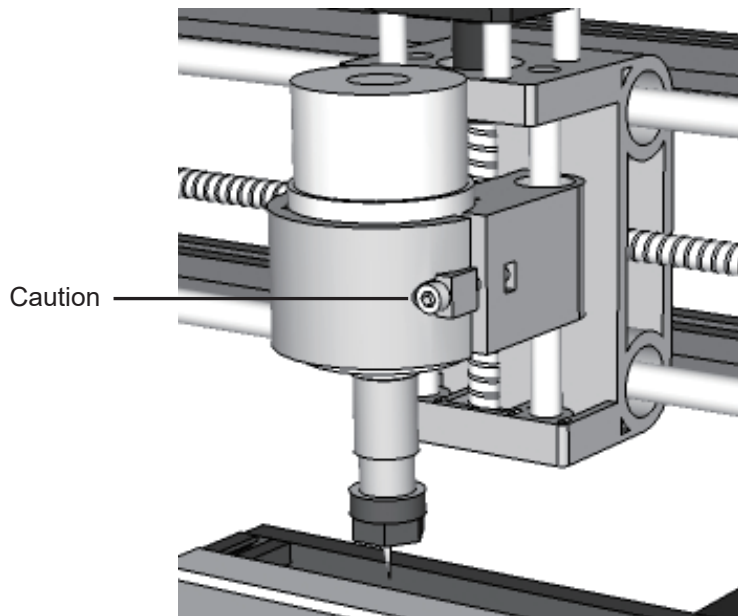

Step 11 Control Board Installation

What you will need




- 20 Control Board & Fan & Case



- 25 (4) Bolt M5 x 10



- 29 (4) T-Nut 20M5

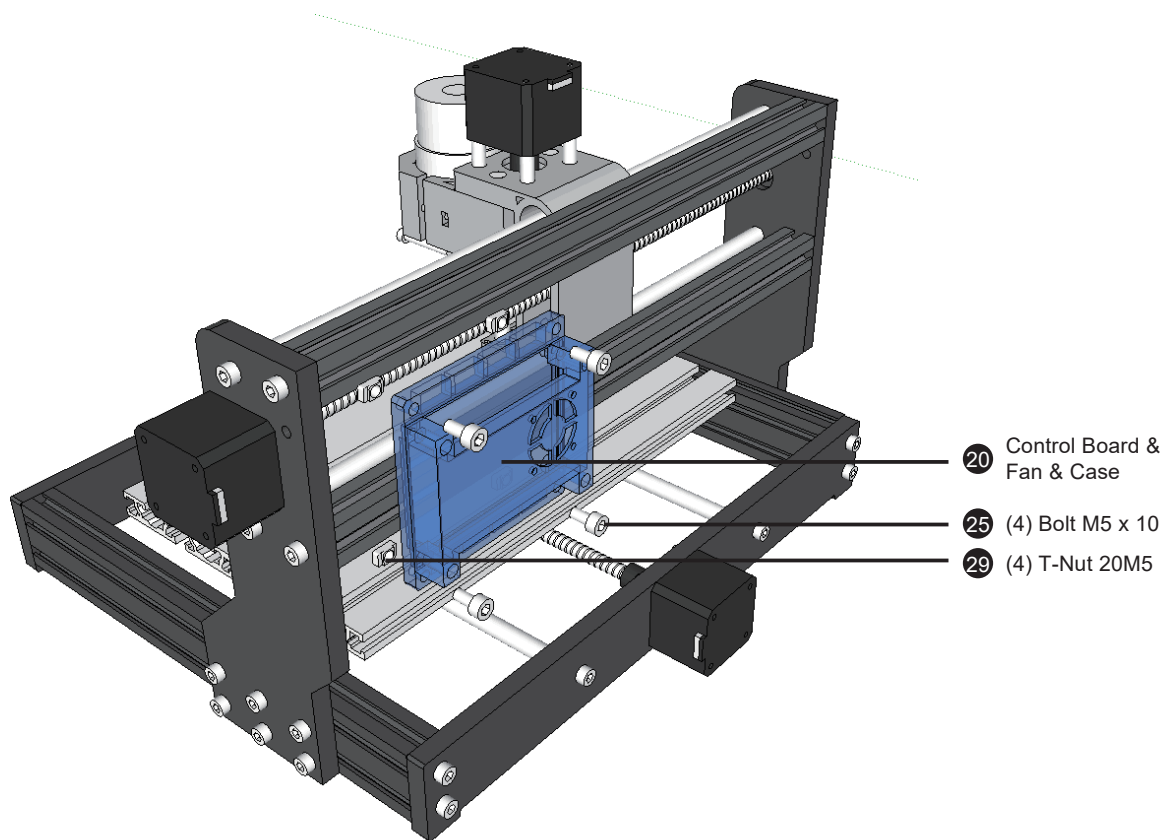


- 20 Control Board & Fan & Case

- 25 (4) Bolt M5 x 10


- 29 (4) T-Nut 20M5

Step 12 Wiring Diagram

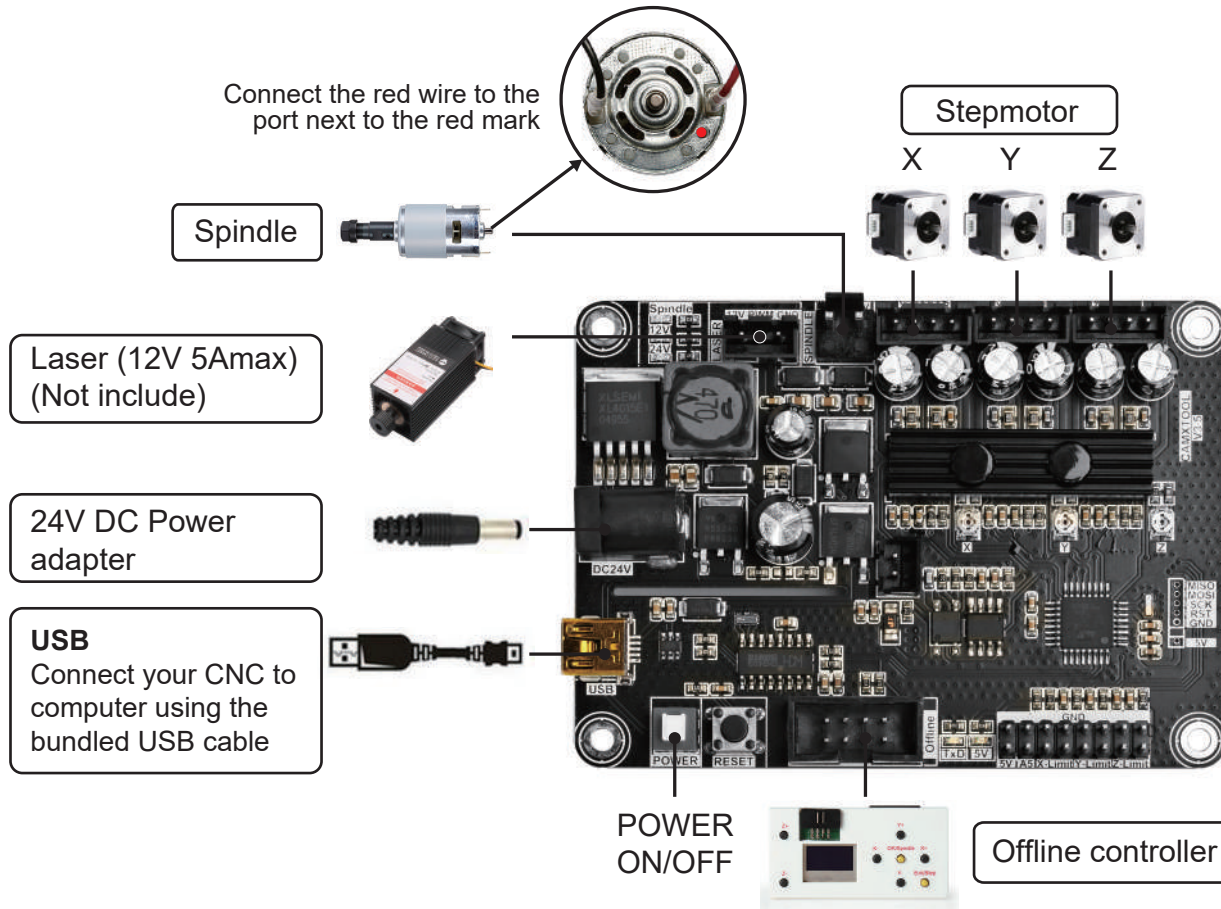



Part 3 - Software & Drivers

1. Install the driver (software → Driver → CH340SER.exe)

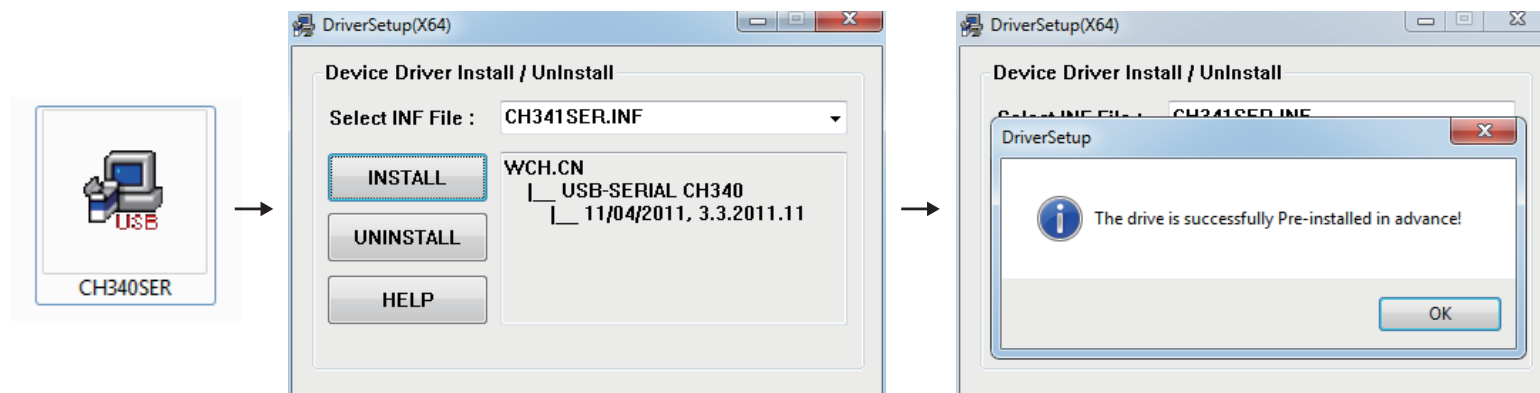


2. To Determine your Machine's COM port:



- Windows XP: Right click on "My Computer", select "Manage", select "Device Manager".
- Windows 7: Click "Start" → Right click "Computer" → Select "Manage" → Select "Device Manager" from left pane.
- In the tree, expand "Ports (COM & LPT)"
- Your machine will be the USB Serial Port (COMX), where the "X" represents the COM number, for example COM12.
- If there are multiple USB serial ports, right click each one and check the manufacturer, the machine will be "CH340".

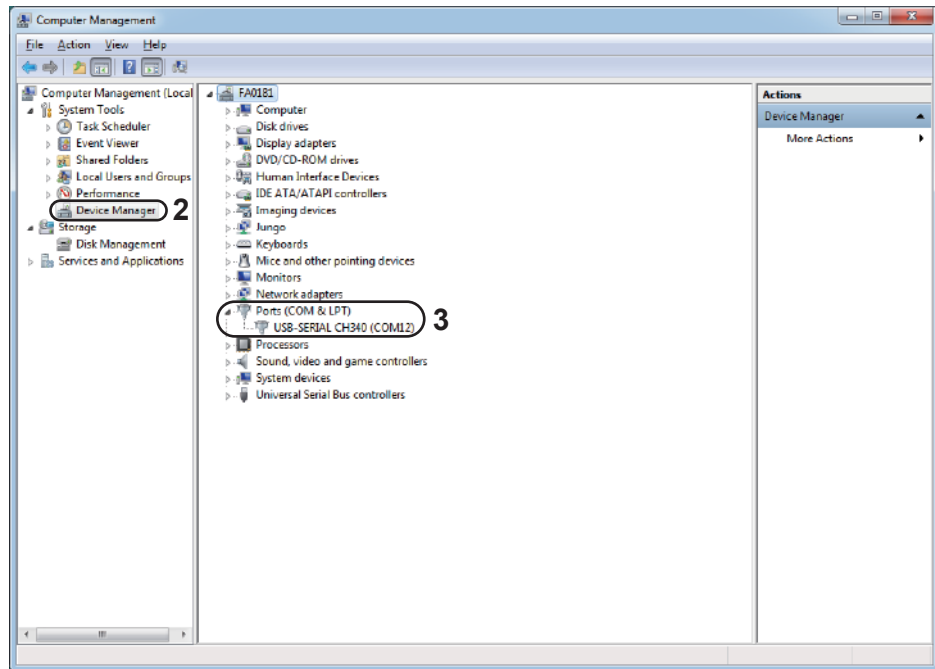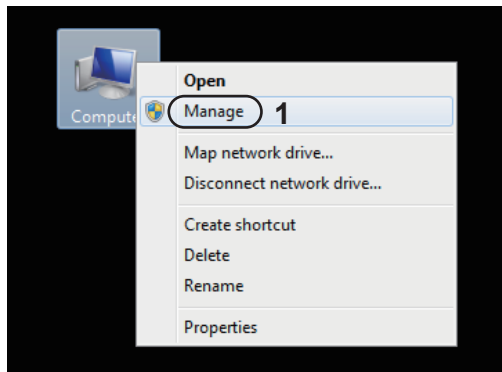

3. Open Grblcontrol software(software → Grblcontrol → GrblControl.exe)

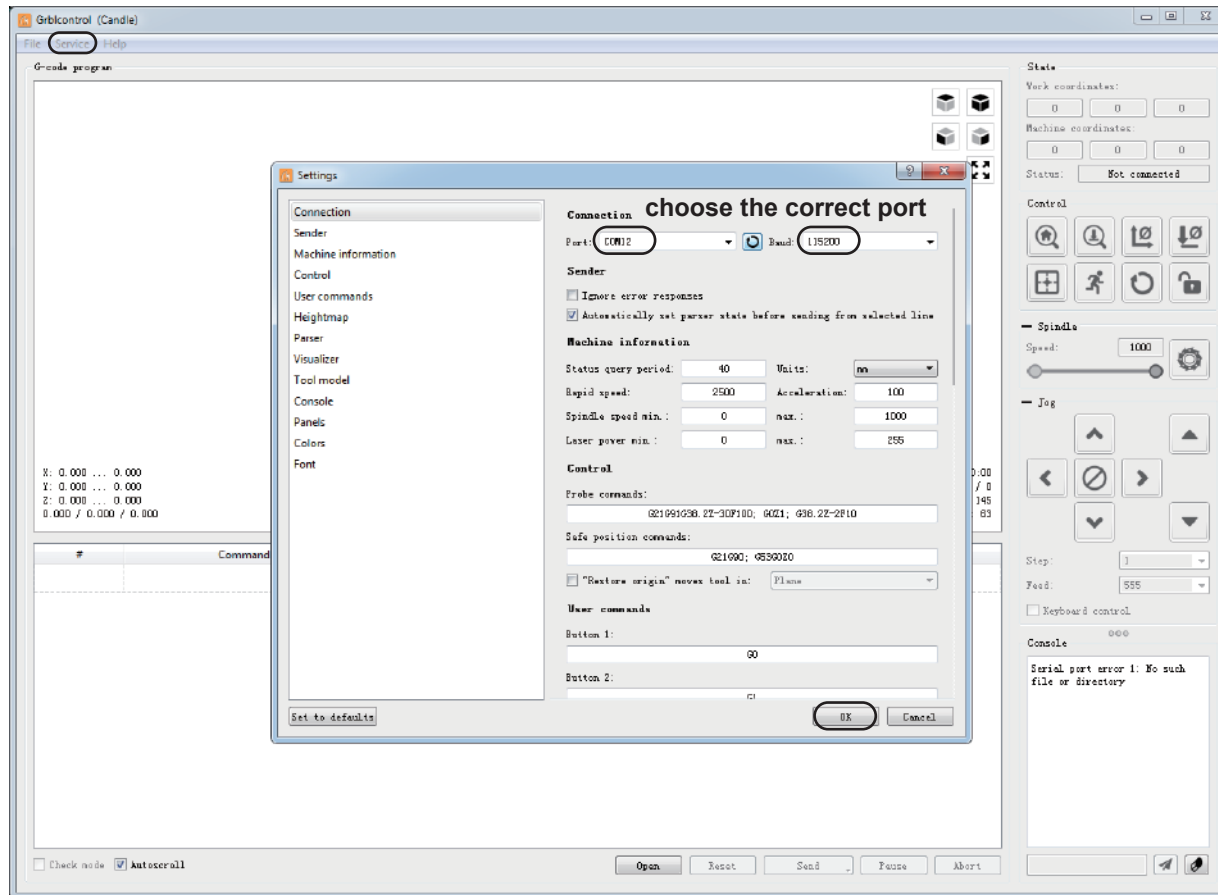

- Console window print " [CTRL+X] < Grbl 1.1f ['\$' for help]" If the connection is successful.
- Console window print " Serial port error 1: No such file or directory " indicate that the connection is failed.

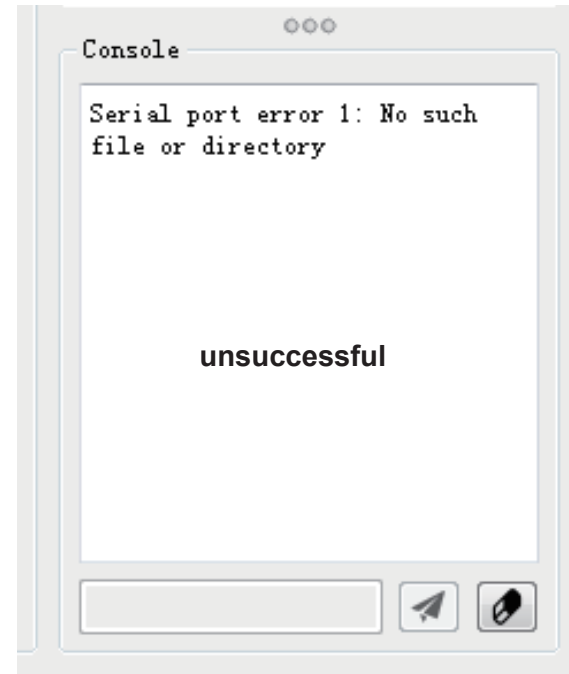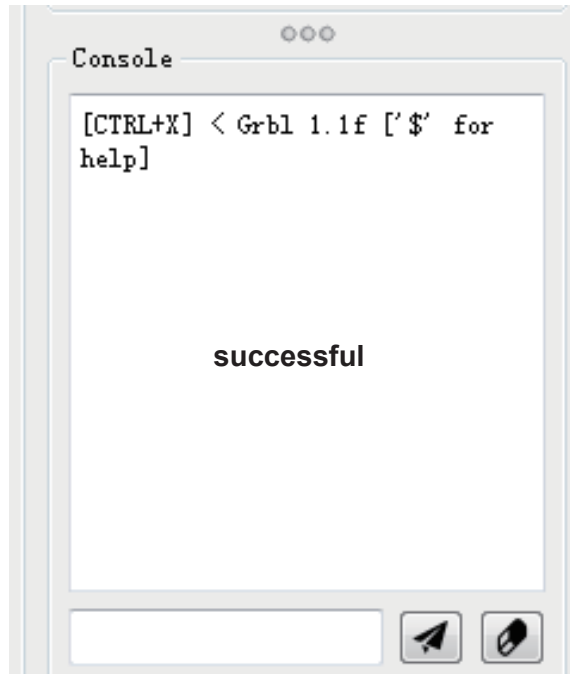

- Grblcontrol Use

The spindle speed:

It does not represent the actual speed, and it represents the ratio. And this percentage is not linear.

100 = 100/1000 → 10%
 1000 = 1000/1000 → 100% max

spindle on/off

The X Y Z axis jog

The screenshot shows the Grblcontrol (Candle) application window. The main area displays G-code programs and their execution status. The right sidebar contains various controls, including a spindle speed slider and a jog control panel. Annotations with arrows point to these specific controls, explaining their function and the non-linear nature of the spindle speed percentage.

- Tool setting

spindle should be on when moving the bits

zero XY **zero Z**

Use the jog to move the milling cutter. Then click button zeroXY and zeroZ.

State
 Work coordinates: 0.000 0.000 0.000
 Machine coordinates: 0.000 0.000 0.000
 Status: Idle

Control
 Jog: [Up] [Down] [Left] [Right] [Zero XY] [Zero Z]
 Step: 10
 Feed: 555
 Keyboard control: ☐

Spindle
 Speed: 1000

Console
 Open the G-code file Start working End

#	Command	State	Response
1	G90	In queue	
2	G1 Z5 F500	In queue	
3	G1 X0 Y0	In queue	
4	M03 S1000	In queue	
5	G1 X9.95 Y9.1	In queue	
6	G1 Z-0.2 F200	In queue	
7	G1 X9.8 Y9.1	In queue	
8	G1 X9.6 Y9.3	In queue	

Check mode ☒ Autoseroll

Open Reset Send Pause Abort



Part 4 - Getting Started

Basic Machine Tests

Now that you have your CNC machine all assembled and wired, it is time to make sure that it operates correctly.

This is the recommended start up order for the system.

1. Make sure that the USB cable from the CNC machine is plugged into your computer, then start the computer.
2. Start the Candle program and verify in the status window that no errors are showing. Normally, it will show “Idle” if it has connected to the Controller Board properly. If an “Alarm” error is showing, with your mouse, click the Candle “Reset” then “Unlock” buttons in that order to get to the “Idle” condition.
3. Before connecting the power supply, make sure that the “Spindle” button is turn off in the Candle. Otherwise the spindle may run in full speed once power on.
4. Make sure that the 24-volt power supply is connected to the Controller Board and then to the power mains. - Turn on the Controller Board by pressing the white “On/Off” button.
5. Next, click on the “Spindle “button to turn on the spindle motor. Move the slider left and right to verify that the motor speed changes.
6. Set the “Feed:” to a value in the 200 to 500 range. With the mouse, click on the left set of direction buttons to verify that the X and Y axes are moving. In a like manner, click on the rightmost up and down buttons to verify that the Z axis is moving. If all of these tests complete without any issues, you can be assured that your CNC machine is working correctly. Shutting the machine down uses the reverse of the startup process.
7. Turn off the Controller Board.
8. Unplug the 24-volt DC supply from the mains.
9. Shut down the Candle program. - Turn off the computer. Remember, if you run the CNC machine from the Offline Controller, the USB cable must be disconnected from the Controller Board.




Part 5 - Offline Controller

Notice: When using the offline controller, remove the USB cable from the PC. Offline controller and PC cannot be used together.


1. Connect offline controller to PC via USB cable.



2. Then copy the NC file to the offline controller.

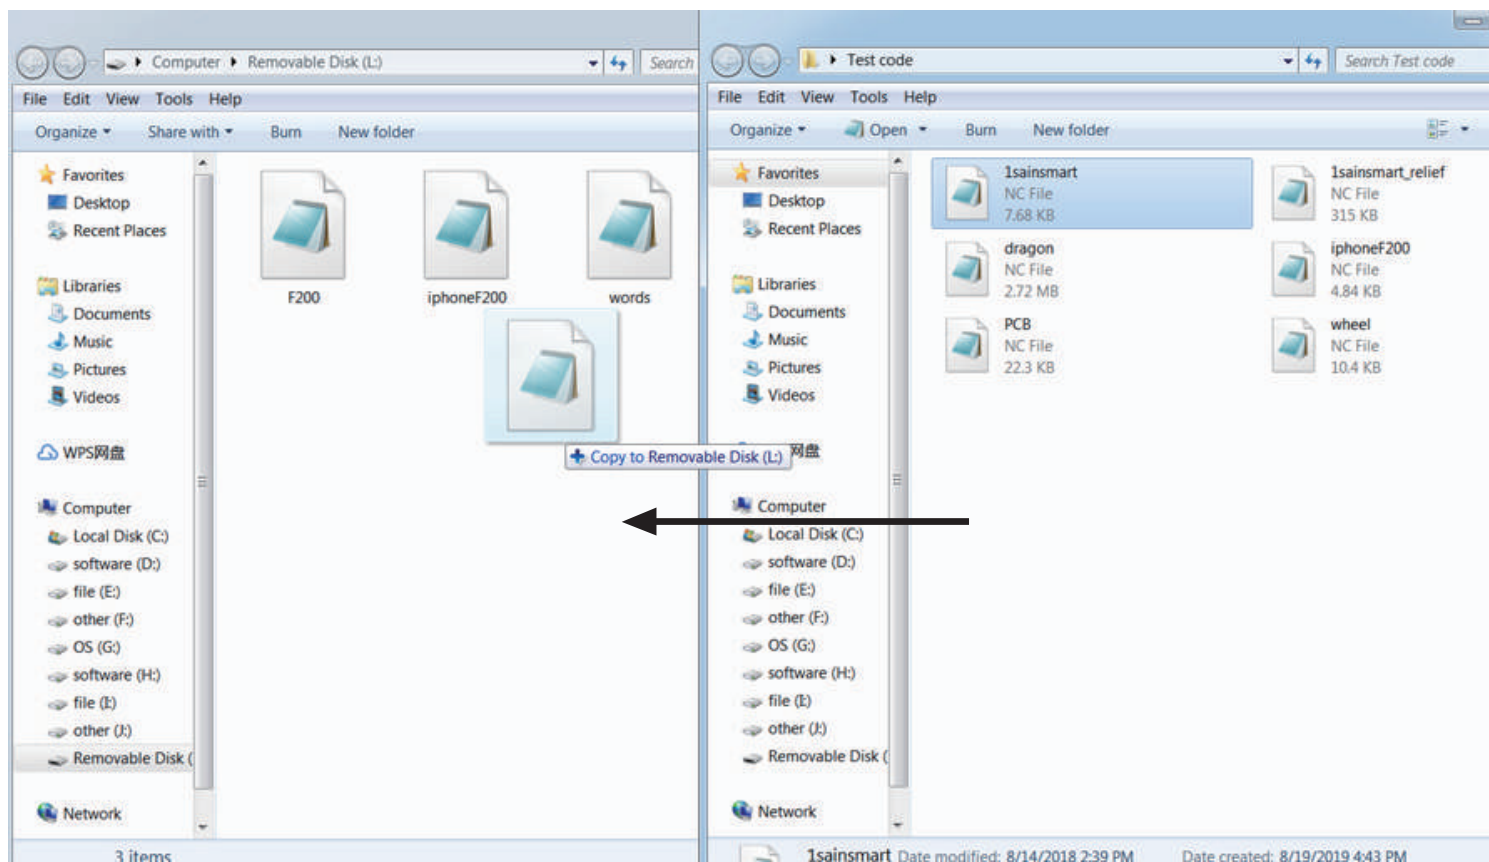


3. Offline controller connected to the control board.

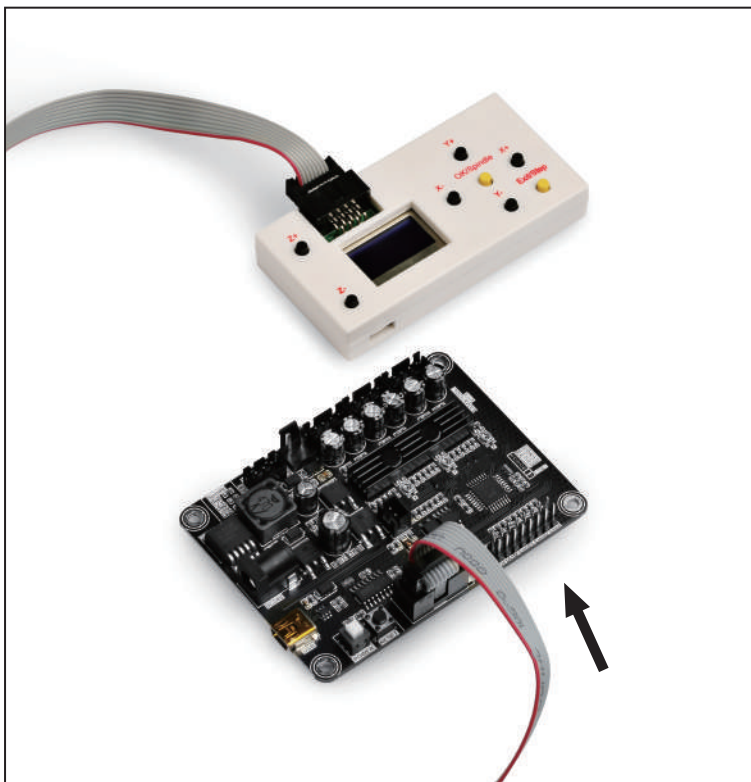

4. Press the [X+/X-/Y+/Y-/Z+/Z-] key to move the spindle to the machine origin, select the engraving file, click the [OK] key to start engraving.

5. Interface introduction

A. Menu Page

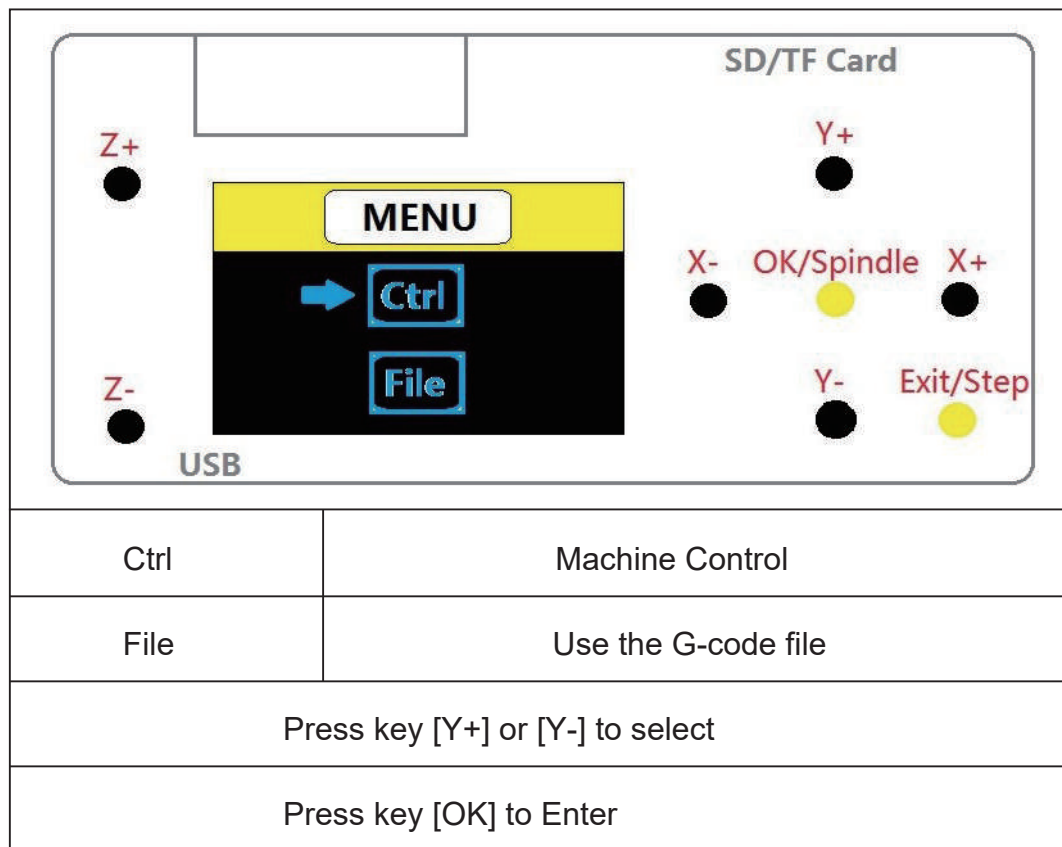

B. Ctrl Page

Control

Z+

SP: 1%

Y+

Z-

X-

SP

X+

Y-

0.1

SD/TF Card

Z+

Y+

X-

OK/Spindle

X+


Y-

Exit/Step

USB

X+	X-axis positive direction
X-	X-axis negative direction
Y+	Y-axis positive direction
Y-	Y-axis negative direction
Z+	Z-axis positive direction
Z-	Z-axis negative direction
OK/Spindle(SP)	Spindle On/Off
Exit/Step	Long press to exit, short press to change step (0.1/1/5/10mm)
SP:1%	Power to spindle (Press [OK]+[Z+]=add, Press [OK]+[Z-]=reduce)

Reference direction

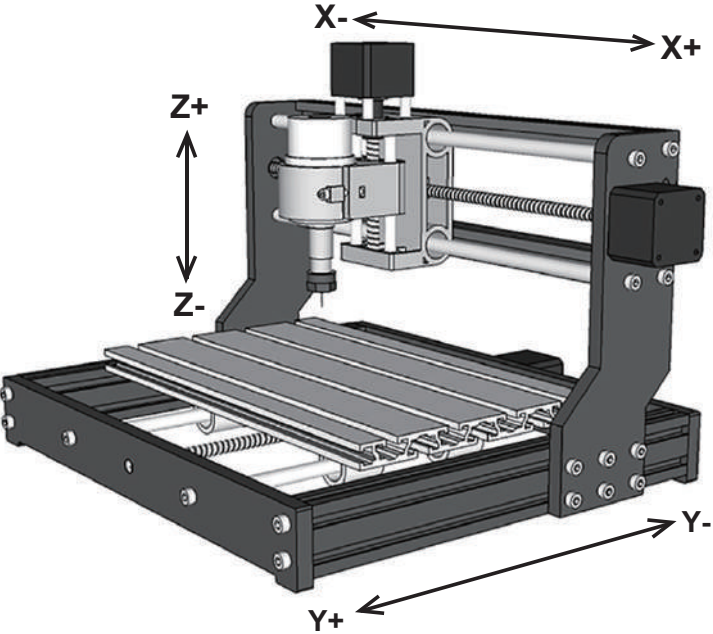

C. File Page

The diagram illustrates the File page on a CNC control panel. The central screen shows a file list with the following entries: **File** (highlighted in yellow), **-> F200.NC**, **IPHONE~1.NC**, and **WORDS.NC**. The panel features several control buttons: **Z+** and **Z-** on the left, **Y+** and **Y-** on the right, **X-** and **X+** on the right, **OK/Spindle** (yellow) in the center-right, and **Exit/Step** (yellow) at the bottom right. A **USB** port is located at the bottom left, and an **SD/TF Card** slot is at the top right.

Press key [Y+] or [Y-] to select file
Press key [OK] to Enter
Press key [OK] to begin if you are ready.



Vorwort	39
Sicherheitshinweise	40
Teil 1 - Lieferumfang	41
Teil 2 - Mechanischer Zusammenbau	48
Teil 3 - Inbetriebnahme	65
Teil 4 - Einstieg	72
Teil 5 - Offline-Controller	73
Teil 6 - Benutzeroberfläche des Offline-Controllers	76

Vielen Dank für den Kauf der GENMITSU CNC 3018-PRO Fräs-/Graviermaschine.

In Ihrem Paket ist eine micro-SD-Karte nebst Kartenleser enthalten. Auf der micro-SD-Karte finden Sie:

- Videos zur Montageanleitung
- PDF-Version dieses Handbuchs
- Windows USB-Treiber
- Software GrblControl/Candle für Windows
- Beispieldateien
- Offline-Controller-Steuerdateien

Diese Dateien können auch vom
SainSmart Online Resource Center heruntergeladen werden.
<https://docs.sainsmart.com/3018-pro>



Bevor Sie versuchen, die GENMITSU CNC 3018-PRO Fräs-/Graviermaschine zu montieren, sehen Sie sich bitte das Montagevideo auf der micro-SD-Karte an. Es wird Ihnen dabei helfen, mögliche Fehler zu vermeiden.

Für technische Unterstützung senden Sie uns bitte eine E-Mail an support@sainsmart.com.

Hilfe und Unterstützung erhalten Sie auch von unserer Facebook-Gruppe (SainSmart Genmitsu CNC Users Group, <https://www.facebook.com/groups/SainSmart.GenmitsuCNC>).



Scannen Sie den
QR-Code um der
Gruppe beizutreten





Sicherheitshinweise

Bevor Sie Ihre GENMITSU CNC 3018-PRO Fräs-/Graviermaschine in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte das Handbuch. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen, schlechten Ergebnissen oder Schäden an der Fräs-/Graviermaschine führen. Jeder, der die CNC-Desktop-Fräs-/Graviermaschine bedient, sollte den Inhalt dieses Handbuchs kennen und verstehen. SainSmart kann die Bedingungen, unter denen Sie Ihre GENMITSU CNC 3018-PRO Fräs-/Graviermaschine zusammenbauen, nicht kontrollieren oder überprüfen, ob die Montage ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Wir übernehmen daher keine Verantwortung und lehnen ausdrücklich jegliche Haftung für Verluste, Verletzungen, Schäden oder Kosten ab, die im Zusammenhang mit der Montage, Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts stehen. Die Informationen in diesem Handbuch werden ohne jegliche Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, bezüglich ihrer Richtigkeit zur Verfügung gestellt.




**Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihre GENMITSU CNC 3018-PRO Fräs-/Graviermaschine benutzen.
Diese Maschine ist ein elektrisches Gerät mit beweglichen Teilen und gefährlichen Bereichen.**

- CNC-Maschinen von Genmitsu sind nur für den Gebrauch innerhalb eines Gebäudes bestimmt.
- Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um diese Maschine bedienen zu dürfen, es sei denn, Sie werden von einem sachkundigen, mit der Maschine vertrauten Erwachsenen beaufsichtigt.
- Tragen Sie die richtige persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille usw.).
- Stellen Sie die Fräs-/Graviermaschine immer auf eine stabile Oberfläche.
- Die SainSmart Genmitsu Fräs-/Graviermaschine wird mit einem Schaltnetzteil für den Betrieb an 230V AC oder 110V AC geliefert. Verwenden Sie niemals eine andere Stromversorgung; diese kann Fehlfunktionen oder Schäden an der Maschine verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass der Not-Aus-Schalter jederzeit leicht zugänglich ist.
- Demontieren Sie niemals die Stromversorgung oder andere, elektrische Komponenten. Dies führt zum Erlöschen der Garantie.
- BERÜHREN SIE NICHT die Maschinenspindel und platzieren Sie keine Körperteile in der Nähe des Arbeitsbereichs, wenn die Maschine in Betrieb ist. Dies kann schwere Verletzungen zur Folge haben.
- Lassen Sie Kinder NICHT unbeaufsichtigt mit der CNC-Maschine, auch wenn diese nicht in Betrieb ist. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Lassen Sie die Maschine NICHT unbeaufsichtigt, während sie in Betrieb ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich Ihre GENMITSU CNC 3018-PRO Fräs-/Graviermaschine in einem gut belüfteten Raum befindet. Einige Materialien können während der Bearbeitung Rauch oder Dämpfe abgeben.



 
Teil 1 - Lieferumfang



1 (2) Aluminiumprofil
20 x 40 x 290 mm



2 (2) Aluminiumprofil
20 x 20 x 360mm

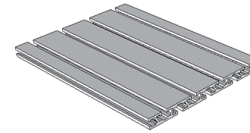

3 Aluminiumprofil
300 x 180mm



4 (2) Führungsschiene
X-Achse, Ø10 x 360mm



5 (2) Führungsschiene
Y Achse, Ø10 x 290mm



6 Gewindestange / Spindel
T8, 365mm



7 Gewindestange / Spindel
T8, 295mm



8 Phenolharzplatte A



9 Phenolharzplatte B



10 Phenolharzplatte C




11 Phenolharzplatte D




12 (2) Schrittmotor
NEMA 17-42



13 Spindelmotor mit Spannzange ER11

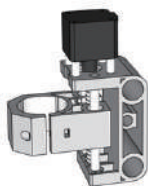

14 X-Z-Achsen-Baugruppe (vormontiert)

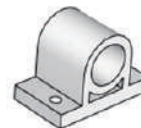

15 (4) Gleitlager



16 (10) Fräser



 
17 (3) Anschlusskabel für Schrittmotor, 4-polig 60cm



18 Anschlusskabel für Spindelmotor, 2-polig



19 Netzteil (mit Anschlusskabel) 24V DC; 5A



20 Steuerplatine (mit Lüfter und Gehäuse), V3.4



21 (4) Klemme



22 Kabelschlange, 2m



23 USB Disk



24 (4) Innensechskantschlüssel
2.0mm, 2.5mm,
3.0mm, 4.0mm



 
25 (4) Schraube mit
Innensechskant, M5 x 10



26 (34) Schraube mit
Innensechskant, M5 x 16



27 (8) Schraube mit
Innensechskant, M3 x 14




28 (2) Spindelmutter, T8



29 (16) Nutenstein 20M5



 
30 (10) Nutenstein 30M5



31 (2) Feder (für Spindelmutter)



32 (3) Kupplung mit
M4*4mm Madenschrauben

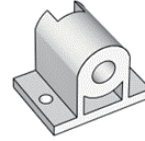

33 Halter für Spindelmutter



34 Offline-Controller



35 USB Cable A to B



36 Netzkabel-EU



37 Netzkabel-UK



38 (2) Schraubenschlüssel



39 (12) Kabelbinder



40 Pinsel

Weiteres Zubehör (Nicht im Lieferumfang enthalten)

Ziehen Sie folgende, optionale Upgrades oder Zubehörteile in Betracht, um Ihre CNC-Erfahrung zu verbessern!

Sie finden diese auf www.sainsmart.com

Sparen Sie 10% mit dem Code 3018PRO10.


Lasergravur



5.5W Laser Module



Carveco Maker 12-Monatsabo

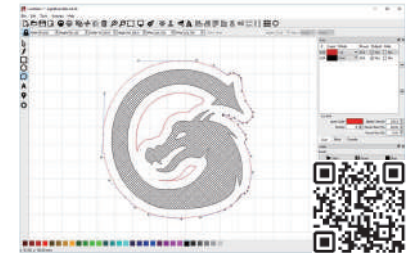


Lightburn Gcode-Lizenz


Erweitern von 3018 auf 3040



Y-Achsen Erweiterungskit

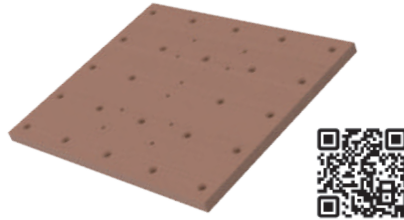

3040 MDF-Arbeitsplatte

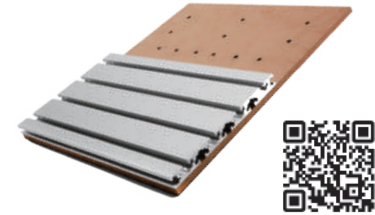


3040 Aluminum HDF-Arbeitsplatte

Aufrüstung des Spindels



GS-775MR Spindel motor

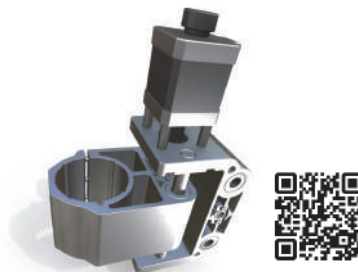

Ganzmetall spindel hater



300W Spindle Upgrade Kit


Andere Upgrades und Zubehör



2 Stück T-Track Mini-Halteklammer



KABA Acryl-CNC-Gehäuse

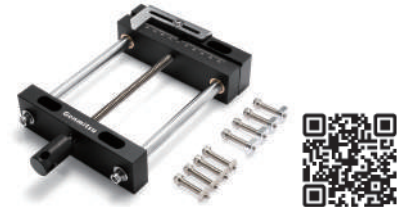

Aluminium-Schraubstock

CNC Fräser



1/8"-Schaft, 40 Stück CNC-Fräser,
MC40A



1/8"-Schaft, 10 Stück Fräser
mit Mikro-Schneiddurchmesser,
EM10A




1/8"-Schaft, 30 Stück PCB-Bohrer,
0,1 mm-3,0 mm, PD30A



Teil 2 - Mechanischer Zusammenbau

Schritt 1: Zusammenbau des Grundrahmens

 Was wird benötigt



- 1 (2) Aluminiumprofil
20 x 40 x 290 mm




- 5 (2) Führungsschiene
Y-Achse, Ø10mm x 290mm



- 8 Phenolharzplatte A




- 9 Phenolharzplatte B

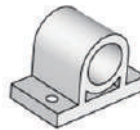

- 15 (4) Gleitlager




- 26 (12) Schraube mit
Innensechskant, M5 x 16

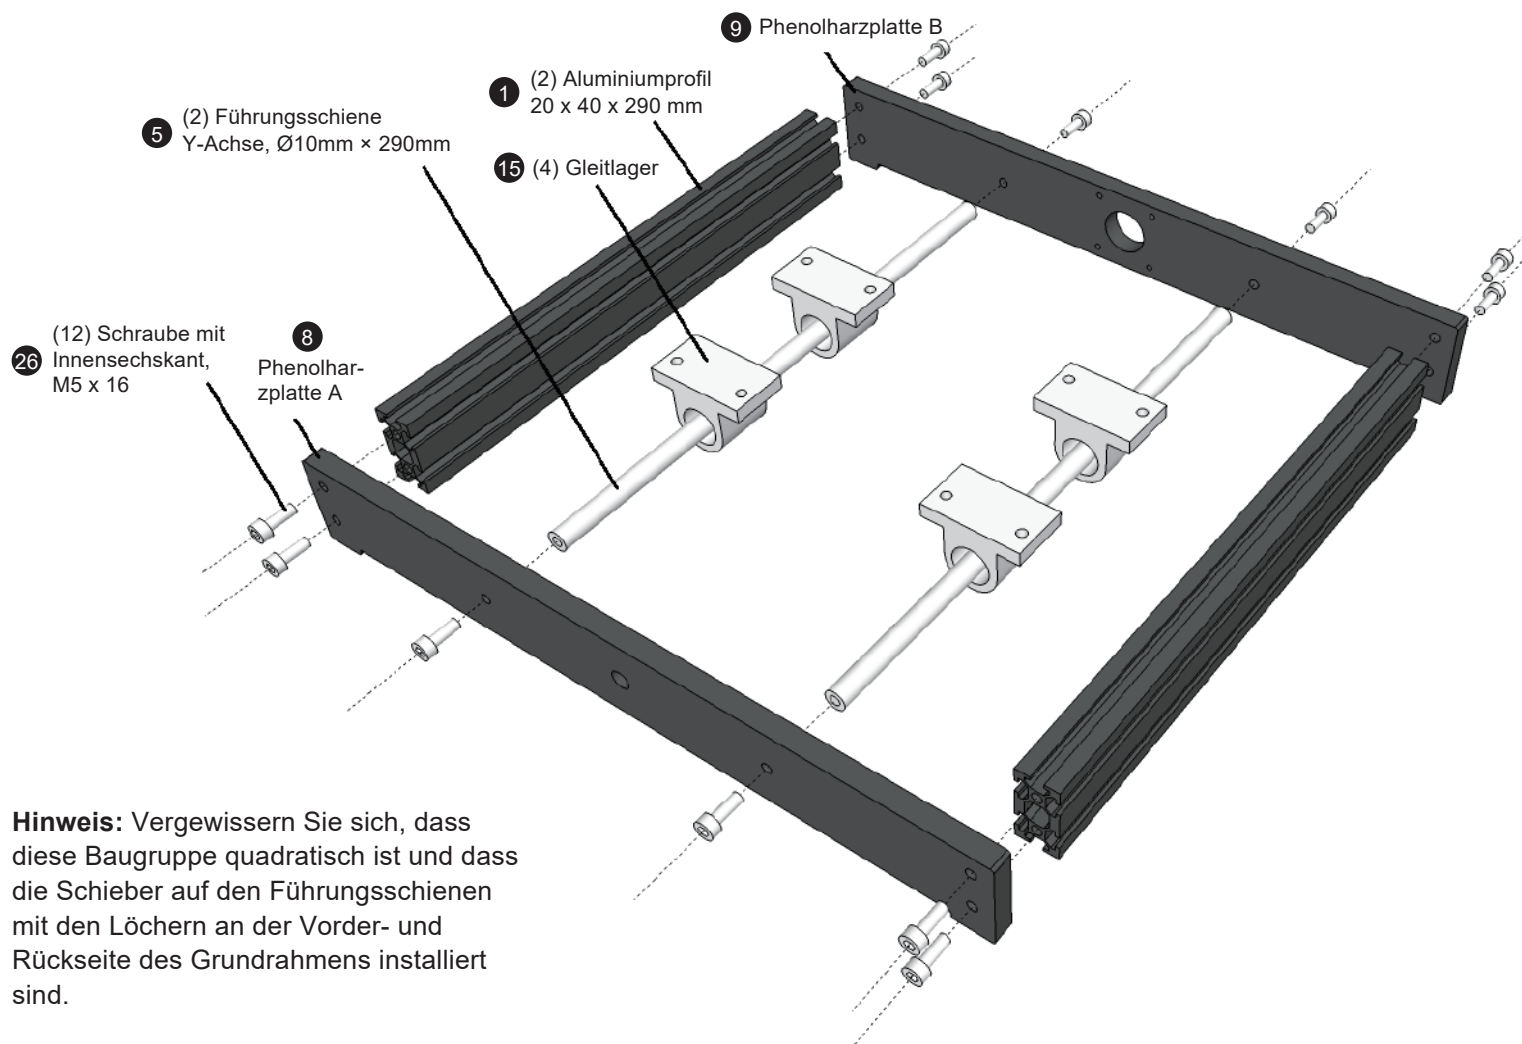

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass diese Baugruppe quadratisch ist und dass die Schieber auf den Führungsschienen mit den Löchern an der Vorder- und Rückseite des Grundrahmens installiert sind.

Schritt 2: Montage des Fräs-/Graviertisches

Was wird benötigt

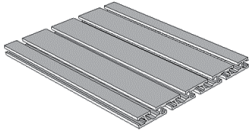

3 Aluminiumprofil
300 x 180mm



 
7 Gewindestange / Spindel
T8 (295mm)




12 Schrittmotor,
NEMA 17-42



26 (10) Innensechskantschraube
M5 x 16




27 (4) Innensechskantschraube
M3 x 14

 

28 Spindelmutter



 
30 (10) Nutenstein 30M5




31 Feder



32 Kupplung mit
2 Madenschrauben

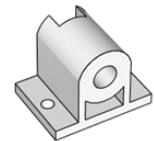

33 Halter für
Spindelmutter

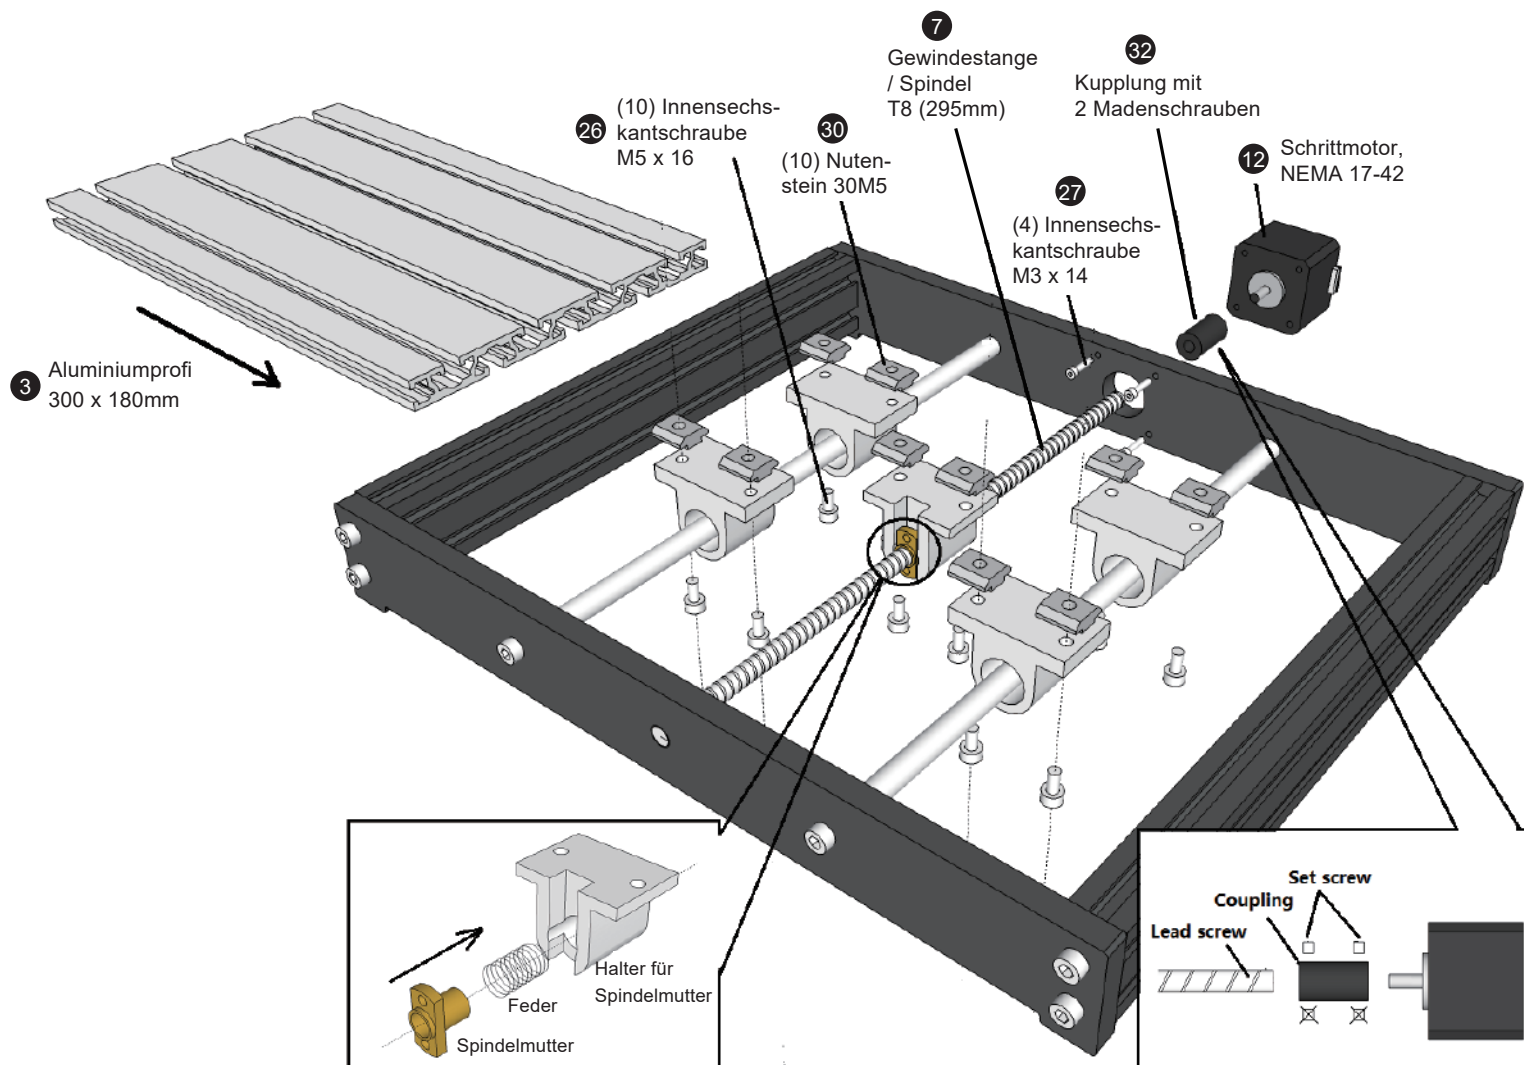


Schritte 1 und 2 abgeschlossen

Ansicht von oben



Ansicht von unten

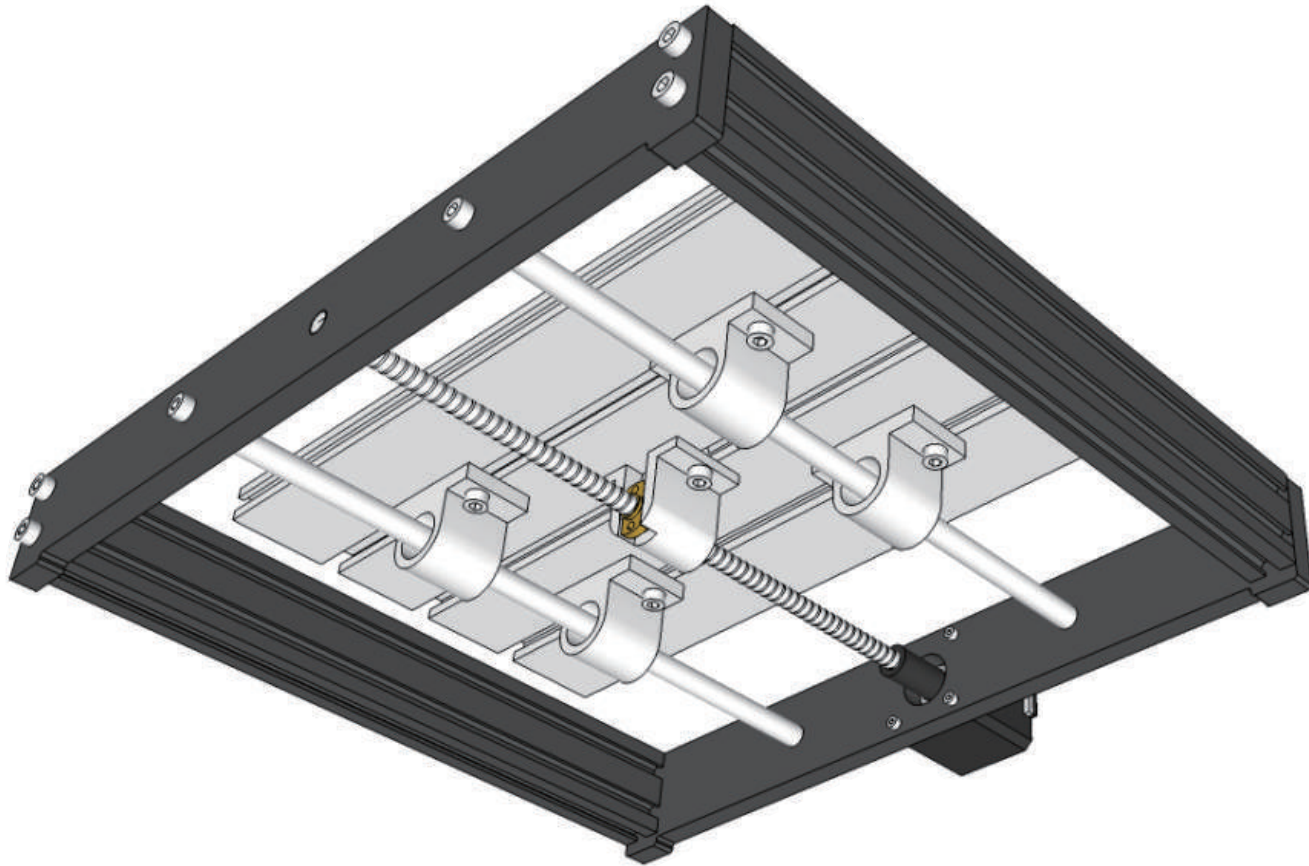

Schritt 3 : Montage des Seitenteils C am Grundrahmen

Was wird benötigt



10 Phenolharzplatte C




26 (6) Innensechskantschraube
M5 x 16



29 (6) Nutenstein 20M5


Schritt 1: Positionieren Sie das Seitenteil mit einem Abstand von 46,5 mm zwischen dem hinteren Rahmenteil und der Rückseite des Seitenteils, wie auf der Abbildung zu sehen.

Tipp: Bei der Montage von T-Muttern ist es hilfreich, diese einige Umdrehungen auf die Schraube zu drehen, um sie an Ort und Stelle zu halten, bevor diese in die Aluminiumführung eingesetzt werden.

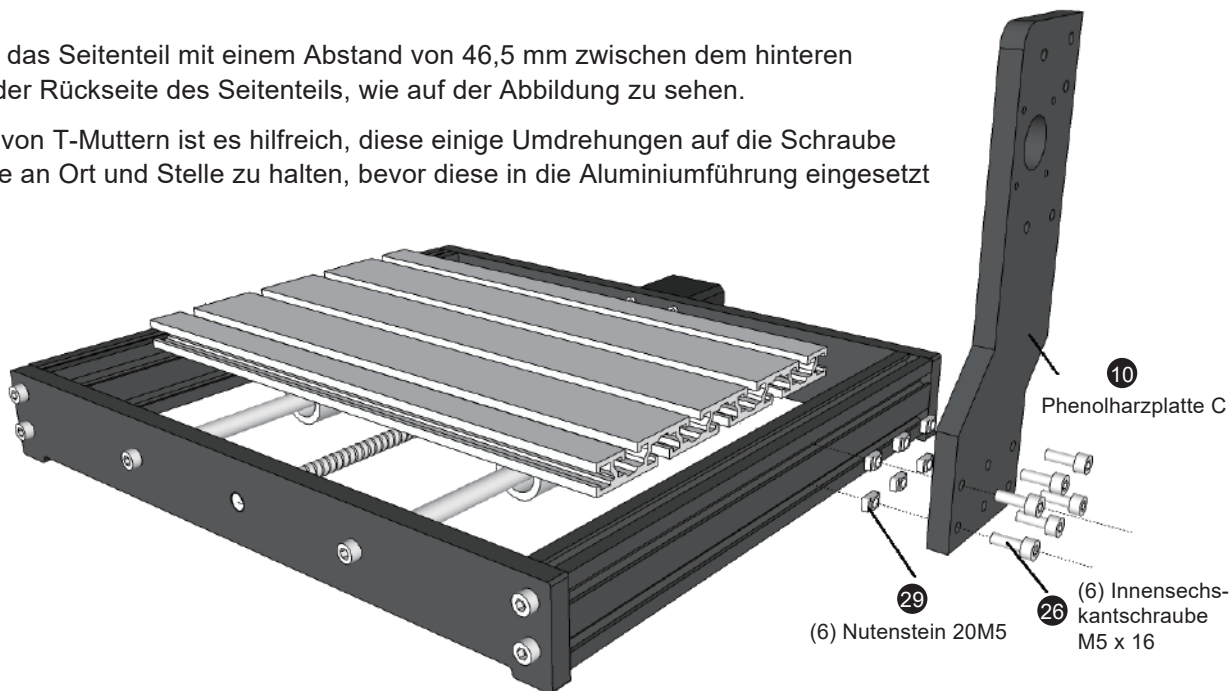

Schritt 3a

Hinweis: Die hintere Kante der Phenolharzplatte C muss 90° zum Grundrahmen betragen.

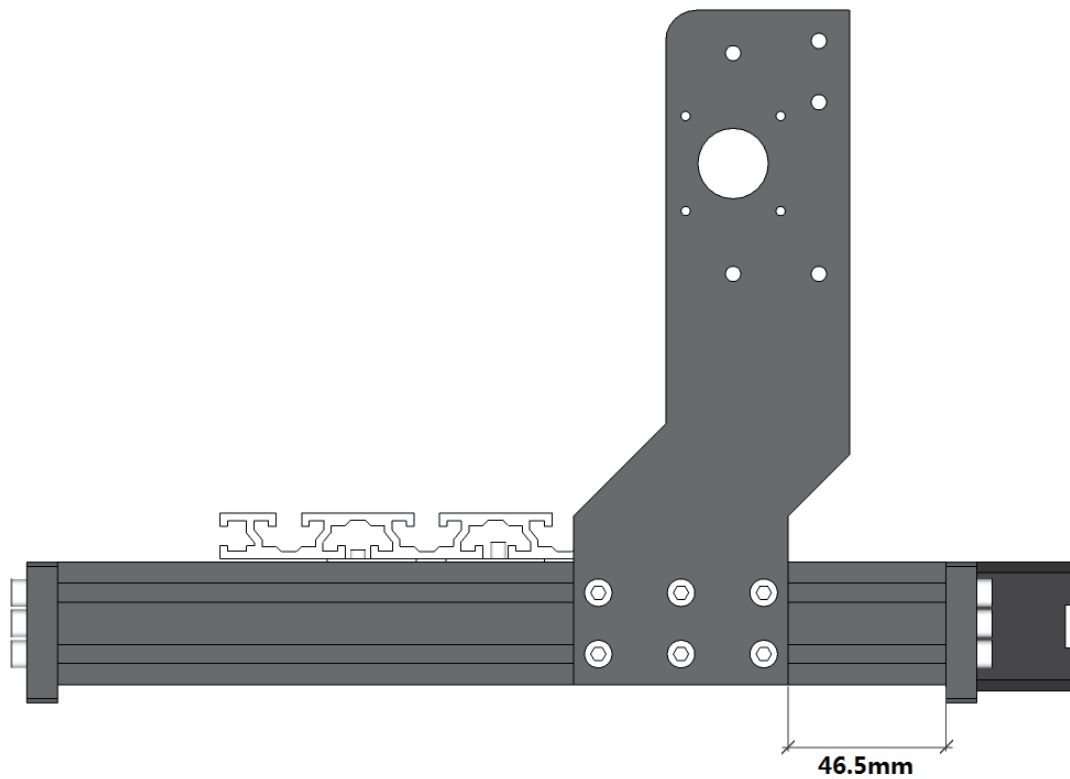

Schritt 4: Montage der X-Z-Achsenbaugruppe

Was wird benötigt



- 2 (2) Aluminiumprofil
20 x 20 x 360mm




- 4 (2) Führungsschiene
X-Achse, Ø10 x 360mm



- 6 Gewindestange / Spindel
T8 (365mm)



- 12 Schrittmotor,
NEMA 17-42

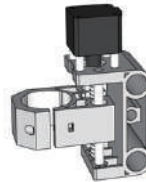


- 14 X-Z-Achsen-Baugruppe
(vormontiert)




- 26 (4) Innensechskantschraube
M5 x 16



 - 27 (4) Innensechskantschraube
M3 x 14




- 28 Spindelmutter, T8

 

- 31 Feder



- 32 Kupplung mit
2 Madenschrauben

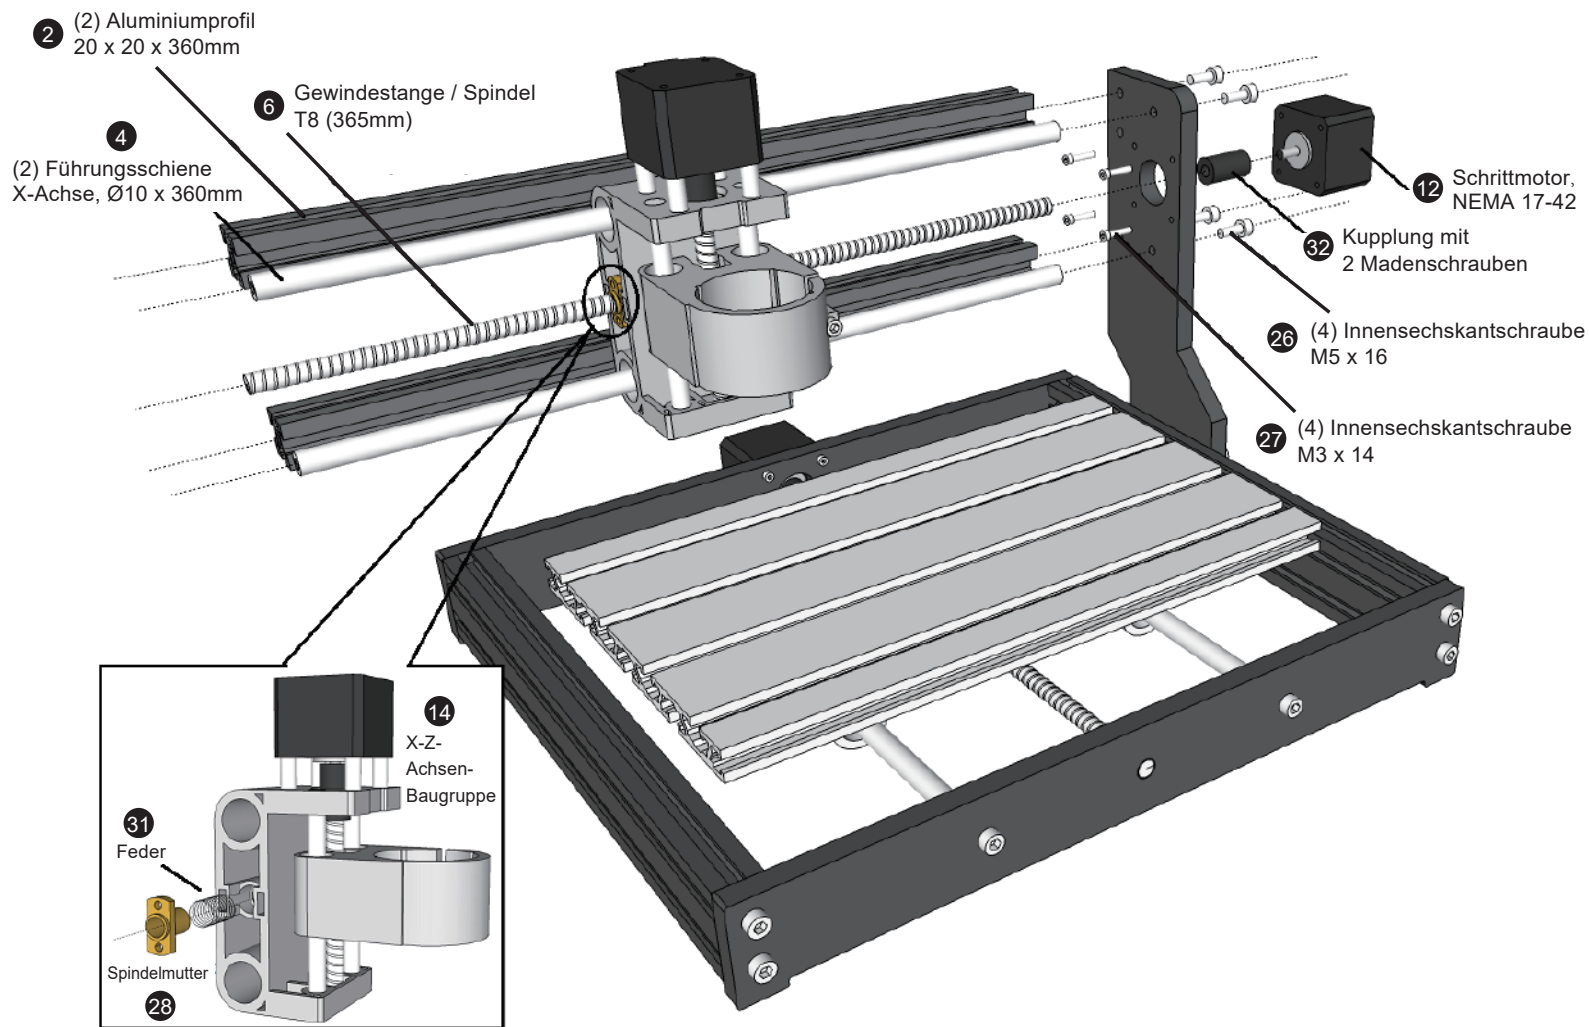

Schritt 5: Montage des Seitenteils D

Was wird benötigt




11 Phenolharzplatte D



26 (10) Schraube mit
Innensechskant, M5 x 16




29 (6) Nutenstein 20M5

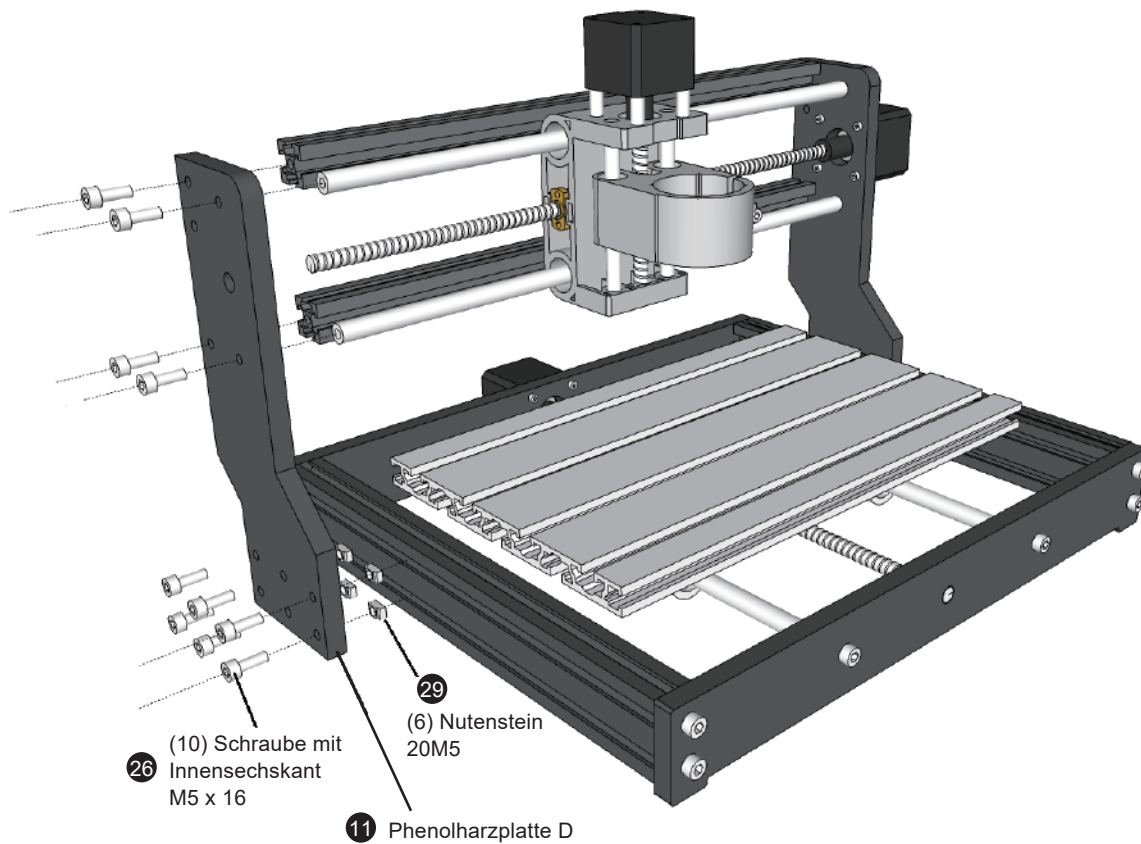

Schritt 6: Montage des Z-Achsen-Spindelhalters

Schritt 1: Bereiten Sie den X-Z-Achsen Spindelhalter und die Gewindespindel vor. Drücken Sie die Anti-Backlash „37“ Feder in das unten gezeigte Loch. Setzen Sie Gewindespindelmutter (Messing / T-Nut) „34“, in die Feder ein um diese festzuhalten. Führen Sie die Gewindespindel durch den Spindelhalter und drücken Sie gleichzeitig die Gewindespindelmutter (Messing / T-Nut) in die Führung.

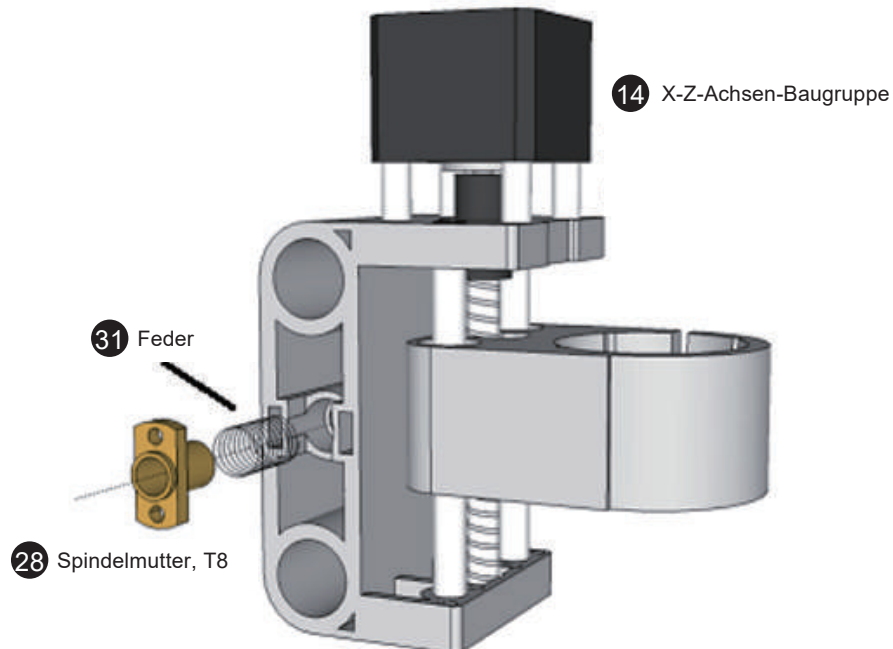

Schritt 7: Montage der X-Achsen


Schritt 1: Montieren Sie (2) die Aluminium-Rahmenteile mit M5x16mm Schrauben an das rechte Seitenteil „C“.

Schritt 2: Montieren Sie (2) die Führungsstangen an den Löchern der Seitenteile mit M5x16mm Schrauben.


Schritt 3: Montieren Sie die Kupplung auf den Schrittmotor und befestigen Sie diesen am Seitenteil „C“.

Schritt 4: Schieben Sie den X-Z-Achsen-Spindelhalter auf die Führungsstangen. Schieben Sie die Baugruppe nach rechts, bis sich die Gewindespindel in der Kupplung des Schrittmotors befindet. Befestigen Sie die Gewindespindel mit den Schrauben an der Kupplung.



Schritt 5: Montieren Sie das linke Seitenteil „D“.
Lassen Sie zwischen der Rückseite der des Seitenteils und dem hinteren Rahmenteil einen Abstand von 46,5 mm.

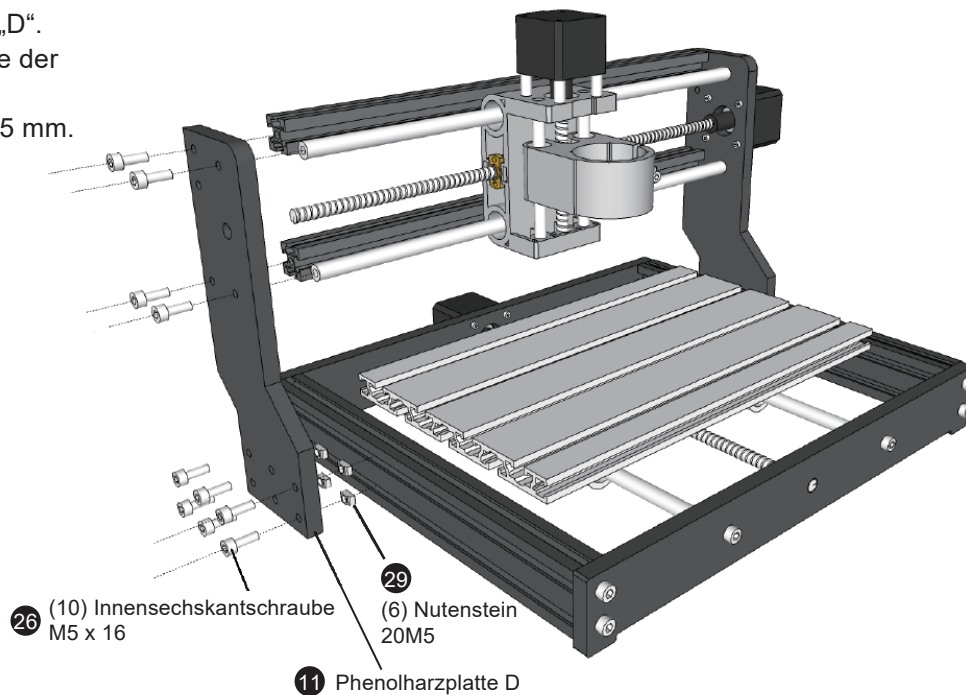

Schritte 4-7 abgeschlossen

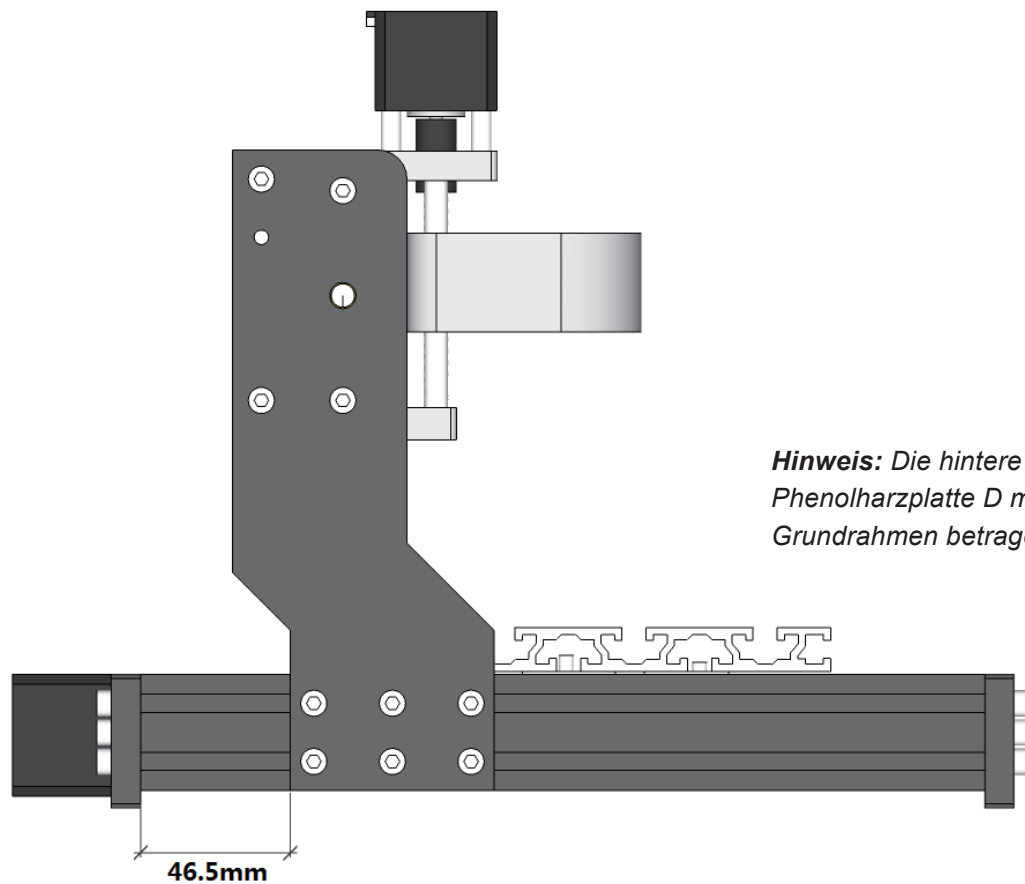


Schritt 8: Installation des Fräs-/Graviermotors

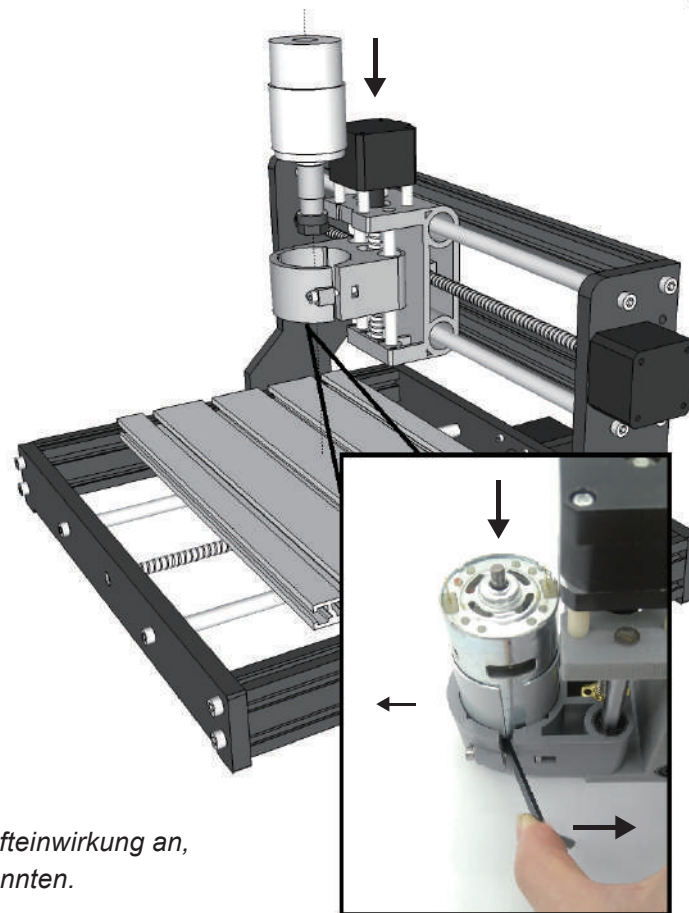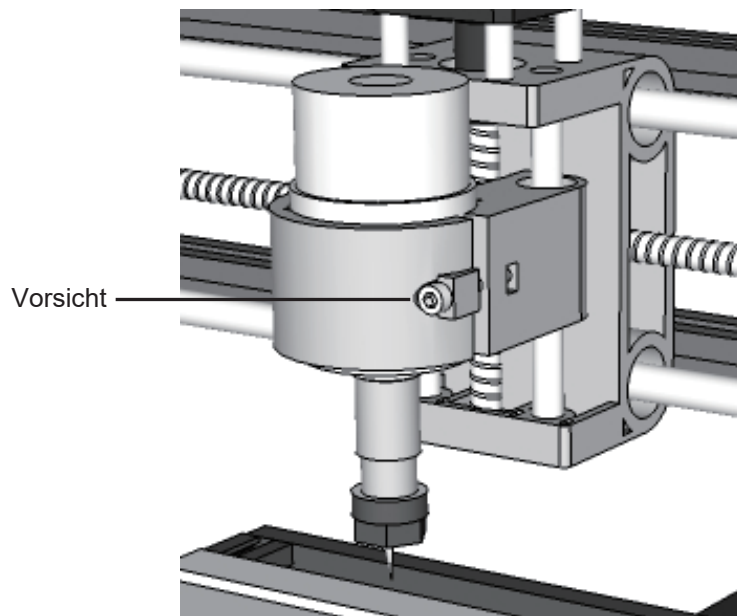

Hinweis: Ziehen Sie die Schraube ohne große Krafteinwirkung an, da ansonsten Kunststoffteile beschädigt werden könnten.

Schritt 9: Installation der Steuerplatine

 Was wird benötigt




- 20 Steuerplatine (mit Lüfter im Gehäuse) V3.4




- 25 (4) Innensechskantschraub. M5 x 10



- 29 (4) Nutenstein 20M5

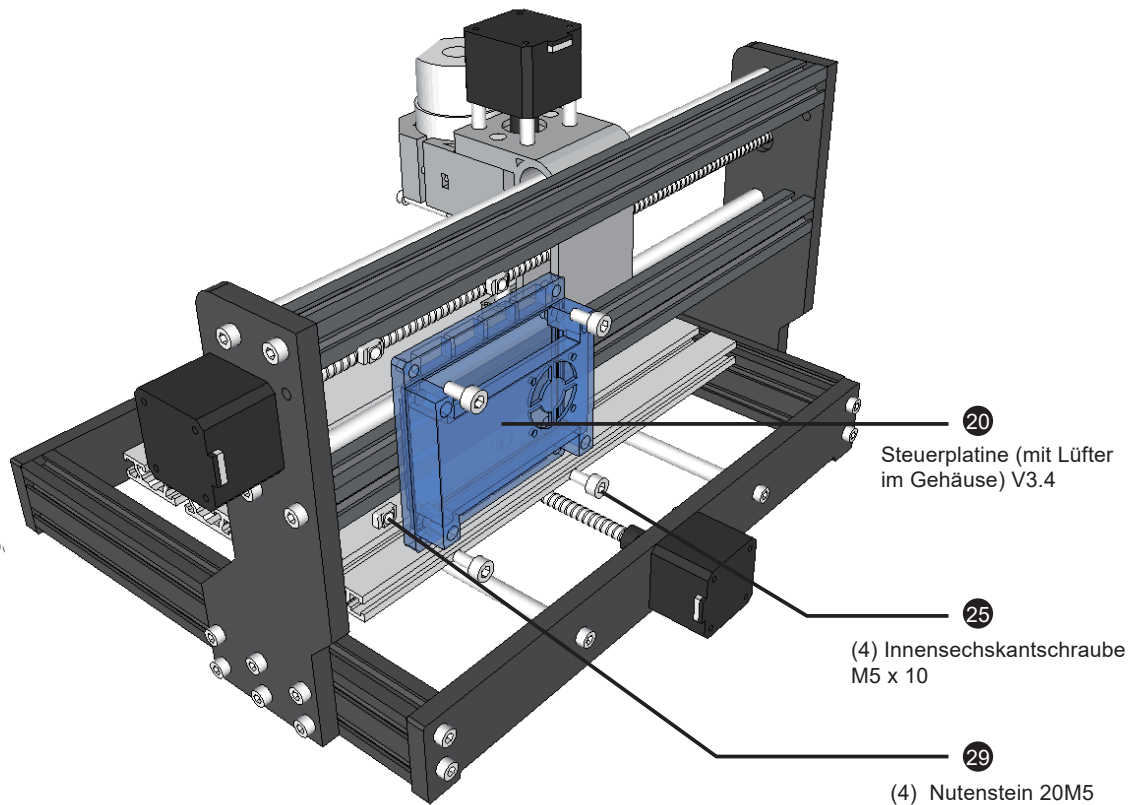


Schritt 10 : Anschluss der Komponenten

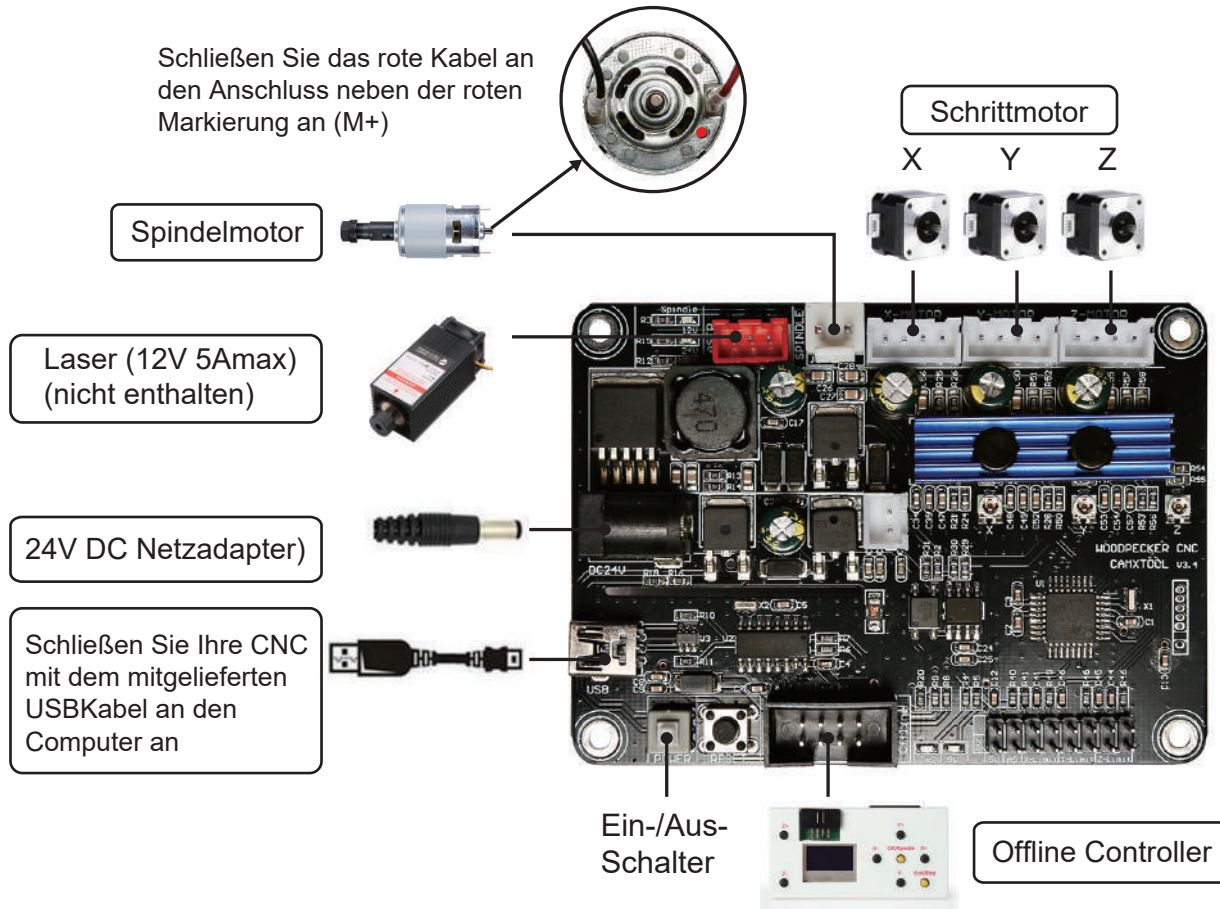

Teil 3 - Inbetriebnahme


1. Installieren Sie zunächst den erforderlichen Treiber (Software → Driver → CH340SER.exe)

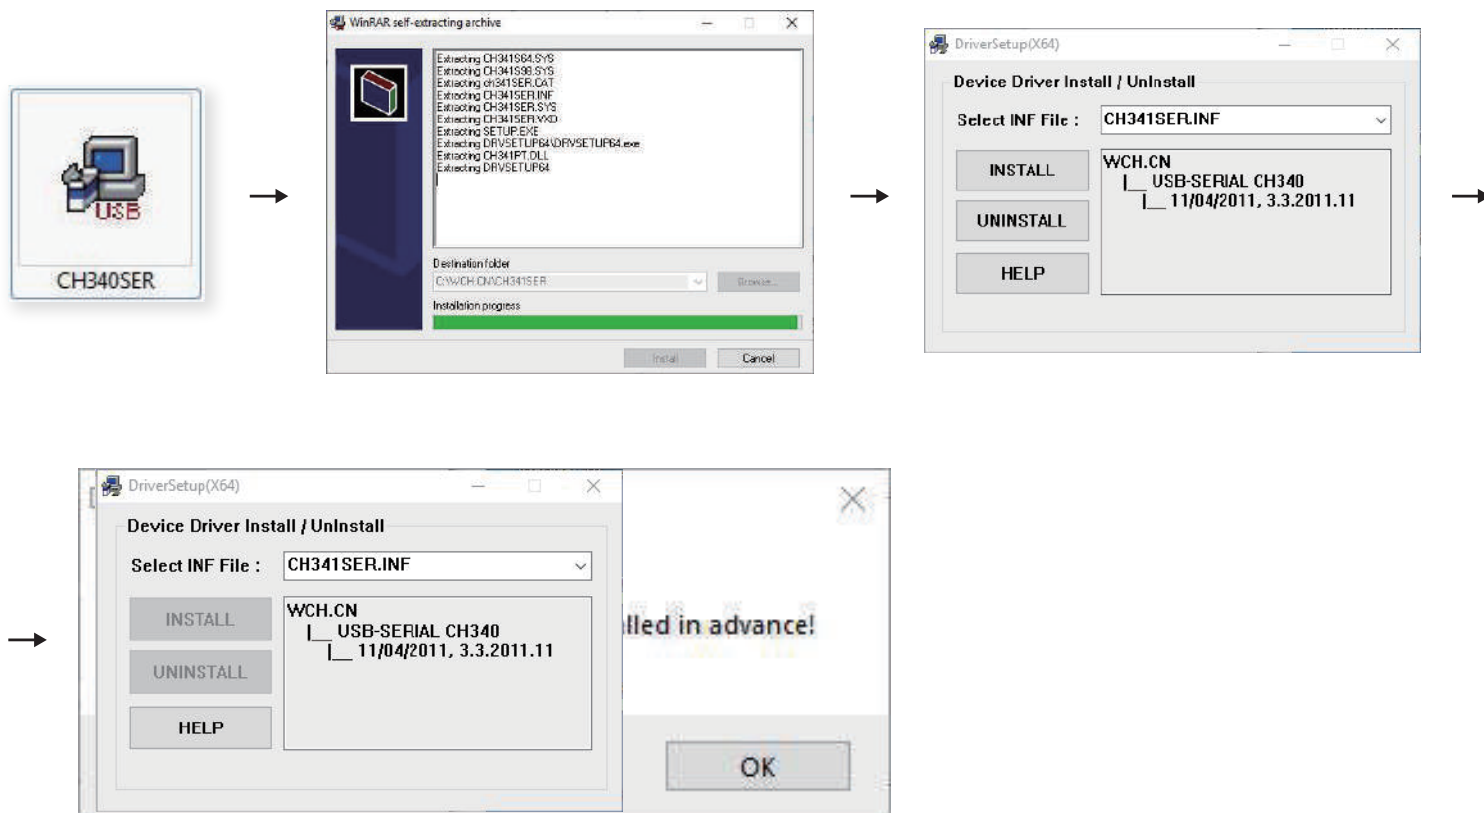

2. Anschließend bestimmen Sie den COM-Anschluss Ihres Geräts:


Hinweis: Der Port wird nur dann angezeigt, wenn der Controller des Geräts über USB-Kabel mit einem USB-Port Ihres PC verbunden ist.

- **Windows 7:** Klicken Sie auf „Start“ → Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „Computer“ → Wählen Sie „Verwalten“ → Dann wählen Sie im linken Bereich „Geräte-Manager“.

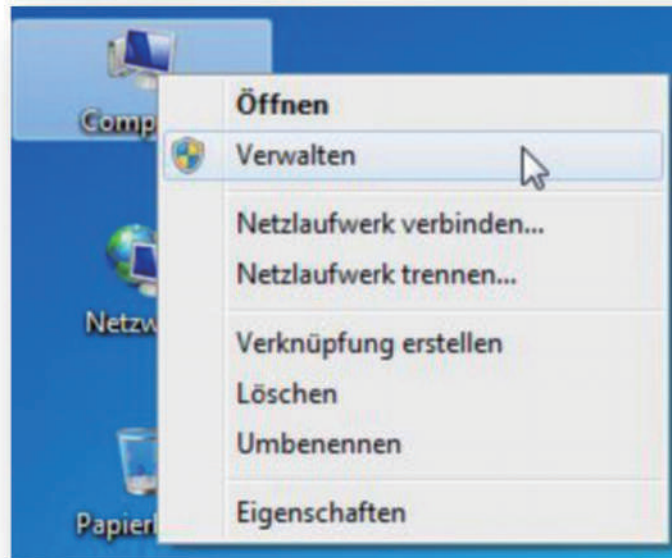


- **Windows 10:** Klicken Sie auf „Start“ → Nun tippen Sie einfach „devmgmt“ -> Klicken Sie anschließend auf „GeräteManager“.

 - Erweitern Sie die Baumstruktur durch einen Doppelklick auf „Anschlüsse (COM & LPT)“.




- Der Controller Ihres Geräts ist mit einem der aufgeführten USB Kommunikationsanschlüsse (COMx) verbunden, wobei das „x“ die Nummer des Kommunikationsanschlusses darstellt, z. B. COM12. Wenn mehrere serielle USB-Anschlüsse vorhanden sind, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf jeden einzelnen und überprüfen Sie die Treiberbeschreibung. Das Gerät hat die Treiberbeschreibung „USB-SERIAL CH340“.

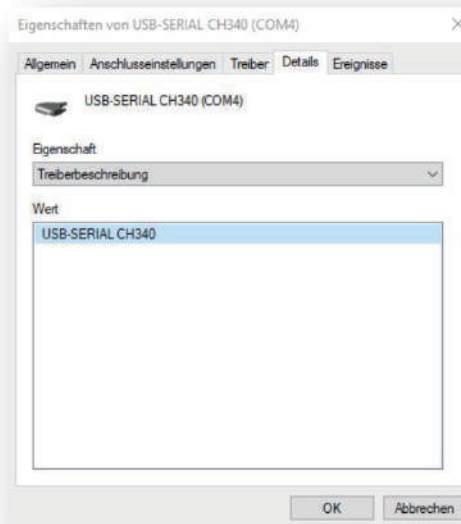


3. Starten Sie nun das Programm „Grblcontrol“ (Software → Grblcontrol → GrblControl.exe)


- Klicken Sie auf „Service“ → „Settings“ → „Connection“.
- Stellen Sie anschließend sicher, dass der zuvor ermittelte COM-Port ausgewählt ist und eine Übertragungsgeschwindigkeit von „115200“ Baud eingestellt ist.
- Die übrigen Einstellungen belassen Sie bitte so wie sie sind.

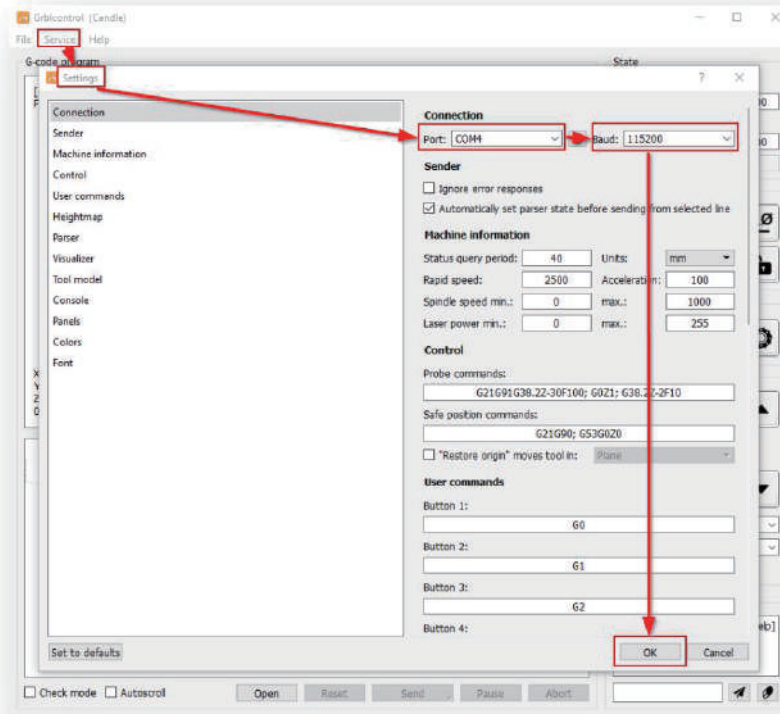

- Bei erfolgreichem Verbindungsaufbau zwischen Computer und Controller sehen Sie nun im Console-Fenster eine Ausgabe der Art: „[CTRL+X] < Grbl 1.1f ['\$' for help]“.

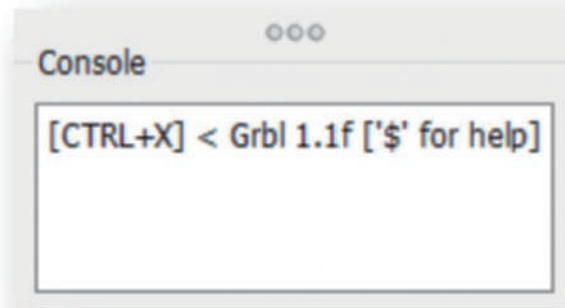

- War der Verbindungsaufbau zum Controller hingegen nicht erfolgreich, so sehen Sie nun im Console-Fenster eine Ausgabe der Art: „Serial port error 1: No such file or directory“.

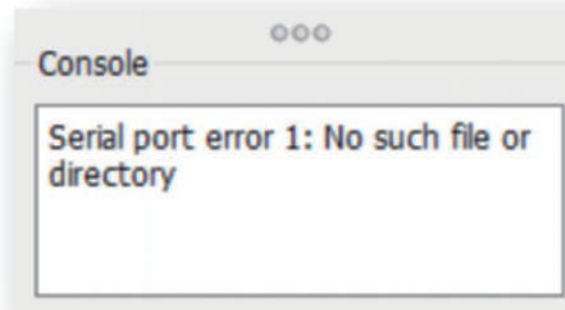

4. Verwendung von Grblcontrol

The screenshot shows the Grblcontrol (Candle) software interface. A large text box in the center explains the Spindle Speed control:

Die Spindeldrehzahl:

Dies stellt nicht die tatsächliche Geschwindigkeit, sondern das Verhältnis dar. Der angegebene Prozentsatz ist nicht linear.

100 = 100/1000 → 10%
1000 = 1000/1000 → 100% max

The interface includes a G-code program editor at the top, a status display on the right showing coordinates and status, a control panel with buttons for Spindle and Jog, and a console at the bottom for command input and output.

Spindel ein/aus

X-Y-Z Achsenverschiebung

5. Werkzeugeinstellung

sainsmart.nc - Grblcontrol (Candle)

File Service Help

G-code program

```
[G0 G54 G17 G21 G90 G44 M5 M9 T0 F0 S0]
F/S: 0 / 0
```

X: 0.000 ... 39.812
Y: 0.000 ... 10.300
Z: -0.200 ... 5.000
39.812 / 10.300 / 5.200

00:00:00 / 00:01:56
Buffer: 0 / 0 / 0
Vertices: 1059
FPS: 62

#	Command	State	Response
1	G90	In queue	
2	G1 Z5 F500	In queue	
3	G1 X0 Y0	In queue	
4	M03 S1000	In queue	
5	G1 X9.95 Y9.1	In queue	
6	G1 Z-0.2 F200	In queue	
7	G1 X9.8 Y9.1	In queue	
8	G1 X9.6 Y9.3	In queue	

Check mode ☒ Autoseroll

Open Reset Send Pause Abort

Spindelmotor vor Bewegung einschalten !

zero XY zero Z

Mit den Richtungstasten wird die Werkstückaufnahme bewegt

State

Work coordinates:
0.000 0.000 0.000

Machine coordinates:
0.000 0.000 0.000

Status: Idle

Control

Spindle

Speed: 1000

Jog

Step: 10
Feed: 555

Keyboard control

Console

G-code Datei öffnen Bearbeitung starten abbrechen



Teil 4 - Einstieg

Grundlegende Maschinentests

Nachdem Sie Ihre CNC-Maschine vollständig montiert und verkabelt haben, müssen Sie sicherstellen, dass diese ordnungsgemäß funktioniert.

Dies ist die empfohlene Startreihenfolge für das System.

1. Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel der CNC-Maschine an Ihren Computer angeschlossen ist, und starten Sie den Computer.
2. Starten Sie das Candle-Programm und überprüfen Sie im Statusfenster, ob keine Fehler angezeigt werden. Normalerweise wird „IDLE“ (Leerlauf) angezeigt, wenn das Controller-Board ordnungsgemäß angeschlossen wurde. Wenn "Alarm/Error" angezeigt wird, klicken Sie mit der Maus auf „RESET“ (Zurücksetzen) und dann auf „UNLOCK“ (Entsperren), um zum Zustand „IDLE“ (Leerlauf) zu gelangen.
3. Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Netzteils, dass die Taste "Spindel" in der Software Candle ausgeschaltet ist. Sonst läuft die Spindel nach dem Einschalten möglicherweise mit voller Geschwindigkeit.
4. Stellen Sie sicher, dass das 24-Volt-Netzteil an das Controller-Board und an das Stromnetz angeschlossen ist. - Schalten Sie das Controller-Board ein, indem Sie die Taste „On/Off“ drücken.
5. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Spindle“ (Spindel), um den Spindelmotor einzuschalten. Bewegen Sie nun den Schieberegler nach links und rechts, um sicherzustellen, dass sich die Motordrehzahl ändert.
6. Stellen Sie den „Vorschub“ auf einen Wert im Bereich von 200 bis 500 ein. Klicken Sie mit der Maus auf die linke Richtungstasten, um zu überprüfen, ob sich die X- und Y-Achse bewegen. Überprüfen Sie mit den Schaltflächen „oben“ und „unten“, ob sich die Z-Achse bewegt. Wenn alle diese Tests ohne Probleme abgeschlossen sind, können Sie sicher sein, dass Ihre CNC-Maschine ordnungsgemäß funktioniert. Um die Maschine herunterzufahren gehen Sie wie folgt vor.
7. Schalten Sie das Controller-Board mit der „On/Off“ Taste aus.
8. Trennen Sie das 24-Volt-Netzteil vom Stromnetz.
9. Beenden Sie das Candle-Programm und schalten Sie den Computer aus.

Bitte beachten Sie, wenn Sie die CNC-Maschine mit der Offline-Steuerung betreiben, muss das USB-Kabel von vom Controller-Board getrennt werden.

Ebenfalls ist keine Verbindung mit dem Computer möglich, wenn die Offline-Steuerung noch mit dem Controller-Board verbunden ist.




Teil 5 - Offline-Controller

Hinweis: Wenn Sie den Offline-Controller verwenden, entfernen Sie zuvor das USB-Kabel vom PC. Offline-Controller und PC können nicht gleichzeitig verwendet werden.


1. Verbinden Sie den Offline-Controller über ein USB-Kabel mit dem PC.



2. Kopieren Sie zunächst das NC-Dokument auf den Offline Controller.

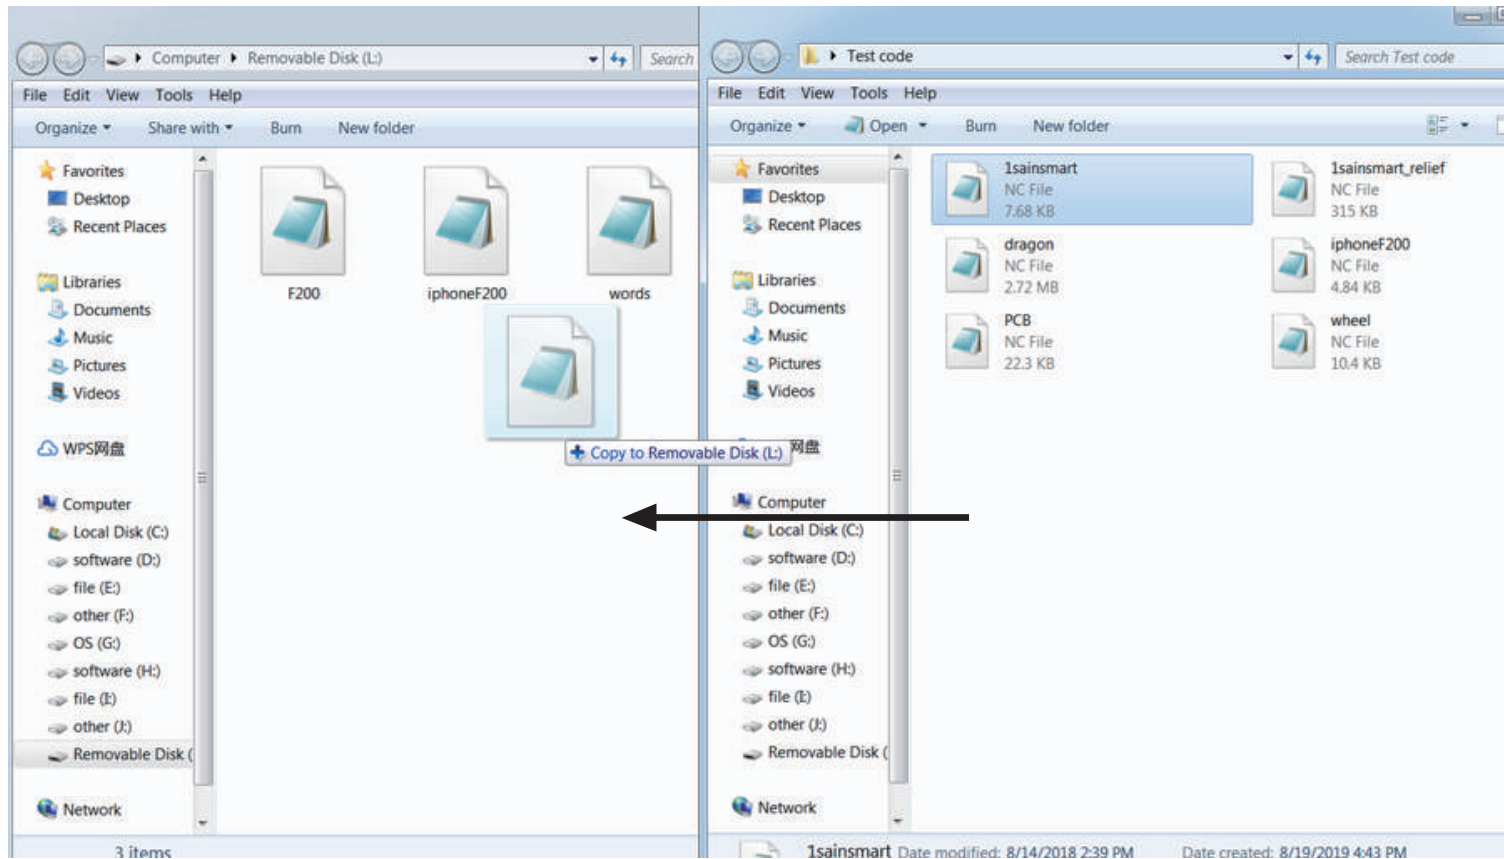


3. Schließen Sie nun den Offline-Controller an die Steuerplatine an.

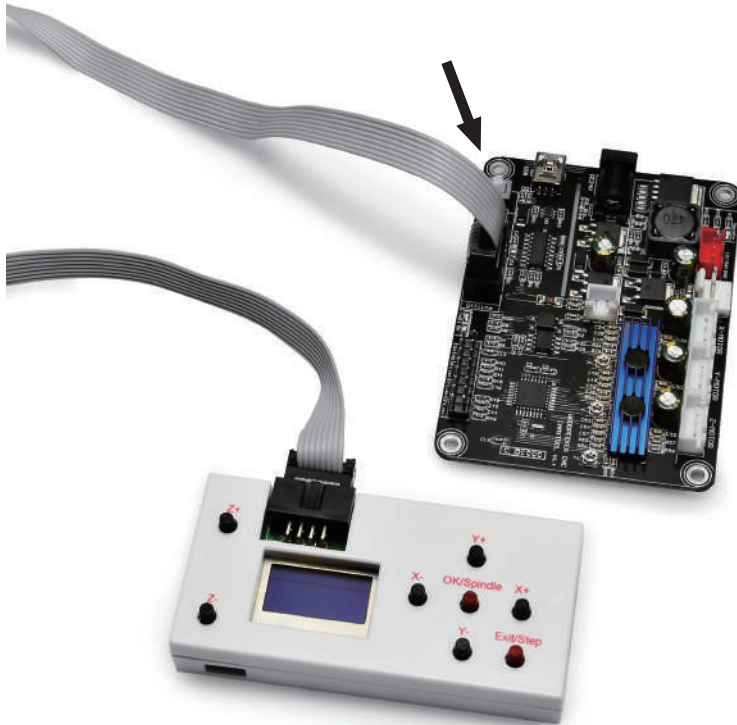

4. Drücken Sie anschließend die Tasten [X+/X-/Y+/Y-/Z+/Z-], um die Spindel auf die „0“-Stellung zu verfahren. Wählen Sie die CNC-Datei aus. Klicken Sie nochmals auf die Taste [OK], um den Fräs-/Gravurvorgang zu starten.


Teil 6 - Benutzeroberfläche des Offline-Controllers

Funktionsmenü

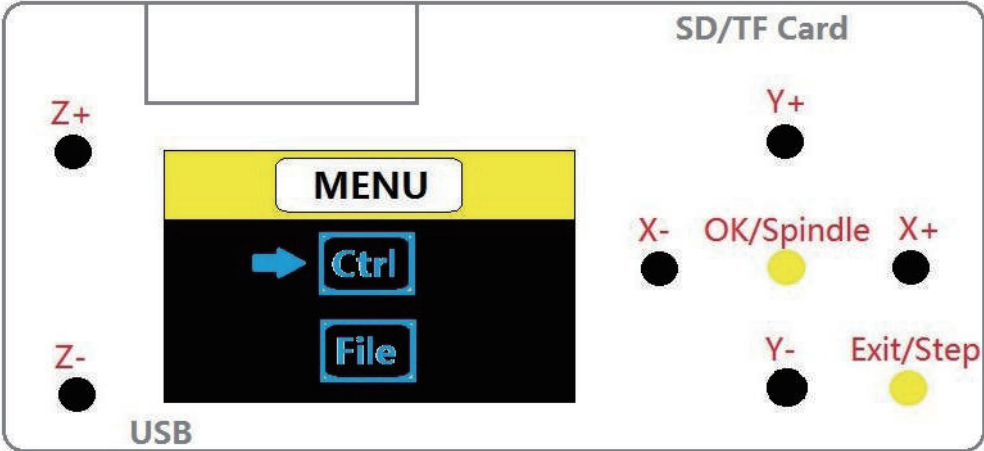


Ctrl	Manuelle Maschinensteuerung
File	Eine G-code-Datei laden
Mit den Tasten [Y+] oder [Y-] auswählen	
Mit der Taste [OK] Ihre Auswahl bestätigen	

Ctrl-Menü

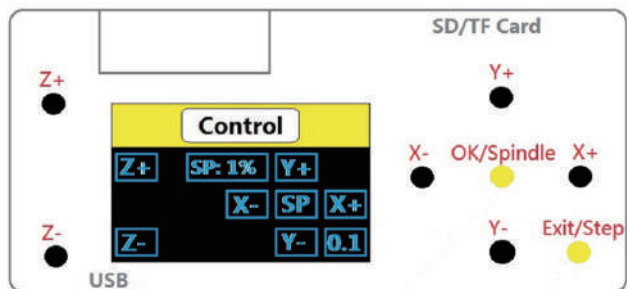


X+	X-Achse in positiver Richtung
X-	X-Achse in negativer Richtung
Y+	Y-Achse in positiver Richtung
Y-	Y-Achse in negativer Richtung
Z+	Z-Achse in positiver Richtung
Z-	Z-Achse in negativer Richtung
OK/Spindle (SP)	Spindelmotor ein/aus
Exit/Step	Langes Drücken zum Beenden, kurzes Drücken für einen Schritt (0.1/1/5/10mm)
SP:1%	Drehzahl der Spindel Drücken Sie [OK]+[Z+] zum Erhöhen, Drücken Sie [OK]+[Z-] zum Verringern

Reference direction

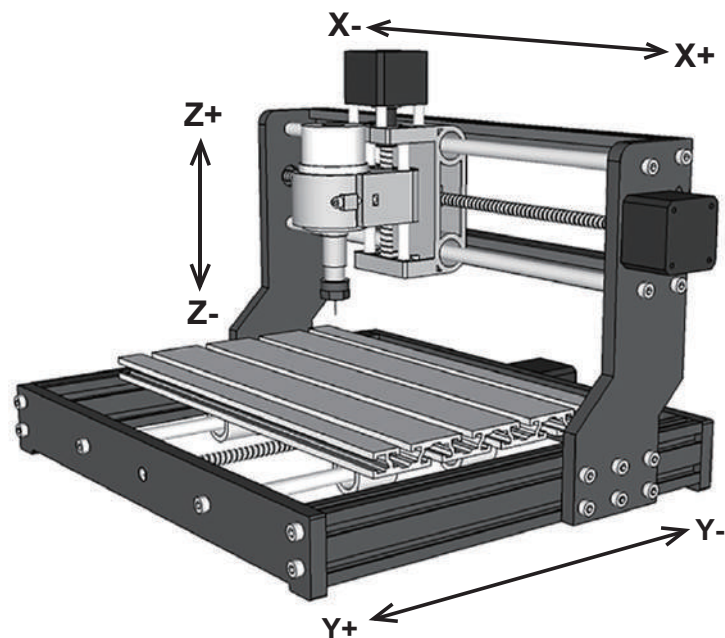

File-Menü

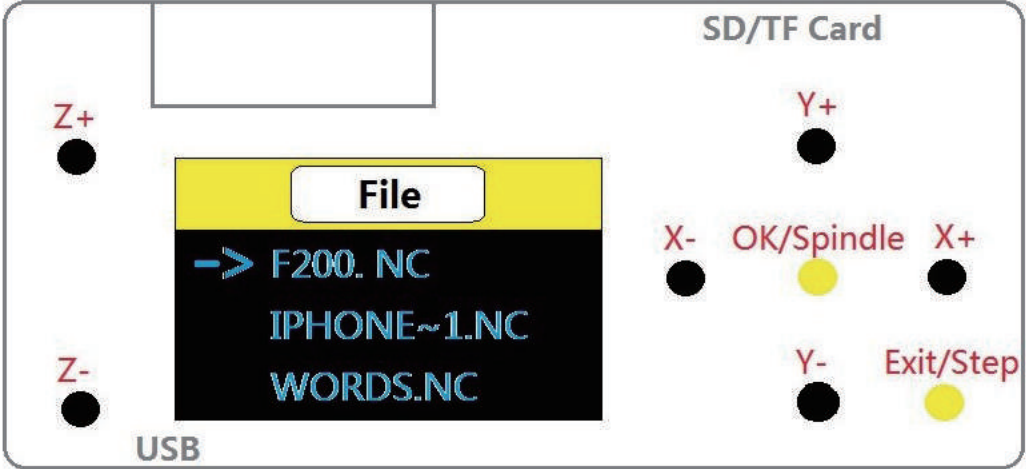

The diagram illustrates a CNC control panel interface. At the top center is a rectangular display area. Below it, a yellow button labeled "File" is shown. To the left of the "File" button are two black buttons labeled "Z+" and "Z-". To the right of the "File" button are four black buttons labeled "Y+", "X-", "X+", and "Y-". A yellow button labeled "OK/Spindle" is located between the "X-" and "X+" buttons. Another yellow button labeled "Exit/Step" is located below the "Y-" button. The text "SD/TF Card" is positioned above the "Y+" button. The text "USB" is positioned below the "Z-" button. The "File" menu is displayed on a black background with a yellow header. The menu items are: "F200. NC", "IPHONE~1.NC", and "WORDS.NC". A blue arrow points to "F200. NC".

Wählen Sie mit den Tasten [Y+] oder [Y-] eine der CNC-Dateien

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste [OK]

Um den Fräs-/Gravurvorgang zu starten, drücken Sie abermals Taste [OK]

Copyright © 2021 by SainSmart

All rights reserved. This manual or any portion thereof may not be reproduced or used in any manner whatsoever without the written permission of the publisher, except for the use of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, write to the publisher.

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Handbuch oder Teile davon dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers weder reproduziert noch in irgendeiner Weise verwendet werden, mit Ausnahme der Verwendung von kurzen Zitaten in kritischen Rezensionen und bestimmter anderer, nach dem Urheberrechtsgesetz erlaubter, nicht kommerzieller Verwendungszwecke. Für Genehmigungsanfragen wenden Sie sich bitte schriftlich an den Herausgeber.



Genmitsu

Desktop CNC & Laser

www.sainsmart.com

support@sainsmart.com

Vastmind LLC, 5892 Losee Rd Ste. 132, N. Las Vegas, NV 89081